

KET KYT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | USER MANUAL | BEDIENUNGSANLEITUNG
 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA | INSTRUCTIUNI UTILIZARE |
 KORISNIČKI PRIRUČNIK | NAVODILO ZA UPORABO | MANUALE
 UTENTE | NÁVOD NA POUŽITIE | NÁVOD NA POUŽITÍ | KORISNIKI
 PRIRUČNIK | MANUEL D'UTILISATION | MANUAL DE USUARIO

TRACON
 -----ELECTRIC®

KET/1	KET/2	KET/3
	<img alt="Diagram showing the crimping of a	



Figyelem!

HU

- A készülék szerelését csak szakember végezheti a mindenkor létesítési előírások betartása mellett!
- A meglefelő névleges feszültséggel párhuzáli a készüléket!
- Mindig használjon megfelelő feszültségmérő készüléket a feszültségmentes állapot ellenőrzésére!
- A szereléshez és karbantartáshoz kizárolag csak szigetelt szerszámokat használjunk!
- A készülék beépítése előtt a hálózatot feszültségmentesítse!
- Ne építse be a készüléket olyan környezetbe ahol a készülék növelte igénybevételnek van kitéve, mivel a készülék nem áll ellen korroziót okozó gázoknak, gázoknak valamint páráknak!
- A készülék olyan helyre lehet beépítve ahol a hálózat várható maximális áramra tartósan nem haladja meg a készülék névleges maximális áramtérékét!
- A tápfeszültség visszakapsolása után ne érintse meg a fém részeket, mert áramütést okozhat!
- Üzem közben a védőburkolat eltávolítása szigorúan TILOS! A KÉSZÜLÉKET SZÉTSZEDNI TILOS!



Achtung!

DE

- Das Gerät darf nur von Fachleuten, unter Beachtung aller Vorschriften installiert werden!
- Immer nur die richtige Versorgungsspannung verwenden!
- Vor dem Einbau den spannungsfreien Zustand des Netzes fachgemäß kontrollieren!
- Beim Einbau dürfen nur isolierte Werkzeuge benutzt werden!
- Auf die Umgebung sorgen! Das Gerät wird von korrosiven Gasen, Dämpfen, usw. beschädigt.
- Die maximale Stromstärke des Netzes darf den Maximalstrom (Im) des Gerätes auf Dauer nicht überschreiten.
- Nach Einschaltung der Spannversorgung dürfen die metallischen Teile des Gerätes nicht berührt werden. Stromschlaggefahr!
- Während Betriebes darf die Schutzhülle nicht entfernt werden! ES IST VERBOTEN DAS GERÄT ZU ZERLEGEN!



atenție!

RO

- Montarea poate fi efectuată numai de către personal calificat prin respectarea normelor în vigoare!
- Alimentați aparatul cu tensiunea nominală corespunzătoare!
- Utilizați întotdeauna un aparat corespunzător pentru verificarea lipsei de tensiune!
- La montaj și întreținere utilizați numai unele izolate!
- Înainte de montarea aparatului rețeaua electrică trebuie scosă de sub tensiune!
- Nu montați aparatul în mediu în care acesta este supus la solicitări suplimentare, deoarece aparatul nu rezistă la vapozi corozivi, la gaze respectiv la aburi!
- Aparatul se poate monta numai în locuri în care curentul maxim ce poate apărea în rețea nu depășește pe o durată mai mare curentul nominal maxim al aparatului!
- După reconectarea tensiunii de alimentare nu atingeți părțile metalice, deoarece există pericolul electrocutării!
- ESTE STRICT INTERZISĂ îndepărtarea carcasei de protecție pe perioada funcționării!
- ESTE INTERZISĂ DEMONTAREA APARATULUI!



Pozor!

SI

- Napravo lahko namesti in montira le za to usposobljen strokovnjak ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov in standardov. Napravo napaja ustrezna nazivna napetost.
- Za nadzorovanje napetosti zmeraj uporabljajte ustrezni merilni instrument za kontrolo električne napetosti.
- Za montažo in vzdrževanje uporabljajte izključno izolirana orodja.
- Pred montažo je zmeraj potreben izklopiti napetost.
- Naprave ne montirajte na mesta, kjer bi bila izpostavljena večjim obremenitvam, saj ni odporna na hlapo, pline in paro, ki povzročajo korozijo.
- Naprave montirajte na mesto, kjer pričakovana maksimalna vrednost toka omrežja dolgoročno ne presegata maksimalnega nazivnega toka naprave.
- Po priklopu na napajalno napetost se ne dotikajte kovinskih delov, ker lahko pride do električnega udara.
- Med delovanjem je odstranjanje varnostne zaščite strogo prepovedano!
- RAZSTAVLJANJE NAPRAVE JE PREPOVEDANO!



Upozornenie!

SK

- Montáž musí vykonáť odborná osoba s príslušnými elektrotechnickými kvalifikáciami pri prísnom dodržaní zásad bezpečnosti práce a platných národných elektrotechnických predpisov.
- Pri strojke musia byť napájané predpísaným ovládacom napäťom!
- Na zisťovanie beznapäťového stavu používajte vždy fázovú skúšačku alebo kontrolný multimeter!
- K montáži a pri údržbe používajte vždy izolované ručné náradie!
- Pred pripojením elektromeru k inštalácii je potrebné zaisťiť beznapäťový stav inštalácie!
- Neinstalujte prístroje na miesta, kde by mohli byť vystavené mechanickému namáhaniu, napoko nie sú odolné plnym, výparom a parám spôsobujúcim koroziu. Prístroje je možné instalovať na také miesta, kde sa neocakáva trvalé prekrocenie maximálneho menovitého prúdu prístroja.
- Nedotýkajte sa kovových častí, ak je prístroj na zapojení do elektrickej inštalácie pod napäťom, lebo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom! Odstránenie krytu počas prevádzky prístroja je prísně ZAKÁZANÉ!
- ROZMONTOVANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ!



Pozor!

HR

- Montažu smije izvoditi isključivo stručna osoba postupajući po važećim propisima!
- Instrument priključite na odgovarajući nazivni napon!
- Za provjeru beznapasnog stanja koristite uvijek odgovarajući voltmeter!
- Za montažu i održavanje uporabljajte isključivo izolirane alate!
- Prije ugradnje mrežu treba dovesti u beznapansko stanje!
- Aparat ne ugradjite u okolini gdje je izložen težim uvjetima rada, jer nije otporan na pare i plinove koji uzrokuju koroziju!
- Aparat treba ugraditi na ona mjesta gdje očekivana maksimalna struja mreže trajno ne prelazi nazivnu maksimalnu vrijednost struje aparata!
- Po uključenju napona napajanja ne dodirujte metalne dijelove, jer mogu uzrokovati strujni udar!
- Tijekom rada STROGO SE ZABRANJUJE skidanje zaštitnog kućišta!
- ZABRANJENO JE RASTAVLJATI INSTRUMENT!



ATENCIÓN!

ES

- Conecte el dispositivo sólo a la tensión nominal de alimentación! Antes de la instalación Desconecte la tensión de red! Siempre usar los instrumentos adecuados para verificar la ausencia de tensión!
- La instalación del aparato sólo está permitido a los electricistas, bajo la obediencia de todas las reglas de la profesión! Utilice siempre herramientas aisladas para la instalación y mantenimiento. No instale el dispositivo en lugares con fuego, explosión o un riesgo de corrosión!
- Instale el dispositivo sólo en circuitos donde la intensidad de la corriente máxima prevista no supere el valor nominal durante períodos más largos.
- Una vez que el dispositivo fué puesto bajo tensión, no toque las partes metálicas!
- Está estrictamente prohibido para retirar la cubierta durante el funcionamiento!
- NO DESMONTE EL DISPOSITIVO!



Attention!

UK

- Connect the device to the rated supply voltage only! Prior to installation disconnect the network voltage! Always use proper instruments to verify the voltage-free condition!
- Installation of the device is only permitted to electricians, under obedience to all rules of the profession! Always use insulated tools for installation and maintenance. Do not install the device in areas with fire, explosion or corrosion hazard!
- Install the device only in circuits where the expected maximum current intensity does not exceed the rated value for longer periods.
- Once the device was put under tension, do not touch the metallic parts!
- It is strictly forbidden to remove the cover during operation!
- DO NOT DISASSEMBLE THE DEVICE!



Uwaga!

PL

- Urządzenia może pracować jedynie z jego napięciem znamionowym! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć napięcie sieci! Zawsze należy używać odpowiednich narzędzi do weryfikacji stanu beznapięciowego!
- Instalacja urządzenia jest dozwolona wyłącznie do elektryków, z zastosowaniem wszystkich zasad zawodu!
- Do montażu i konserwacji należy używać wyłącznie izolowanych narzędzi. Nie należy instalować urządzenia w miejscach zagrożonych pożarem, wybuchem lub korozją!
- Instalacja urządzenia możliwa jedynie w obwodach, gdzie maksymalne natężenie prądu nie przekracza wartości znamionowej dla dłuższych okresów.
- Gdy urządzenie jest pod napięciem, nie dotyczy metalowych części!
- Zabronione jest, zdejmowanie pokrywy i demontażowanie licznika w czasie pracy!



Pažnja!

RS

- Ugradnju aparatu sme vršiti samo stručno lice uz poštovanje aktuelnih propisa instaliranja te opreme!
- Aparat napajati sa odgovarajućim nazivnim naponom!
- Uvek koristiti odgovarajući instrument za kontrolu beznapasnog stanja!
- Za montažu i održavanje koristiti isključivo izolovan alat!
- Pre ugradnje aparatu obavezno isključiti napon napajanja!
- Ne ugraditi aparat u sredinu gde je izložen povećanim uticajima, jer nije otporan na koroziju parama i vlagi!
- Aparat se može ugraditi na mesta, gde očekivana maksimalna struja mreže ne nadmašuje trajno nazivnu maksimalnu struju aparat!
- Nakon ponovnog uključenja mrežnog napona ne dodirivati metalne elemente aparat-a, jer mogu prouzrokovati udar struje!
- U toku rada aparat strogo je zabranjeno odstranjiti njegovi zaštitni oklop!
- STROGO JE ZABRANJENO RASTAVLJATI APARAT!



Attenzione!

IT

- L'apparecchio deve essere montato da un tecnico specializzato mantenendo sempre le prescrizioni attuali di installazione!
- L'apparecchio deve essere sempre alimentato dalla tensione nominale adatta! Usare sempre un voltmetro adatto per il controllo dei stati liberi da tensione!
- Per il montaggio e per la manutenzione usare sempre esclusivamente utensili isolati!
- Prima del montaggio dell'apparecchio si deve interrompere l'alimentazione della rete.
- Non installare l'apparecchio in ambienti sottoposti a forti sollecitazioni, perché l'apparecchio non è resistente all'umidità, alla muffa ed alla rugiada che sono corrosivi!
- L'apparecchio deve essere installato in luoghi dove la corrente massimale prevista per la rete non supera a lungo termine il valore della corrente nominale massima!
- Dove aver ripristinato l'alimentazione della rete non toccare le parti in metallo, perché può provocare scossa elettrica! È severamente VIETATO tagliere la protezione durante il servizio!



Upozornění!

CZ

- Montáž musí provádět odborná osoba s příslušnými elektrotechnickými kvalifikacemi při přísném dodržení zásad bezpečnosti práce a platných národních elektrotechnických predpisů.
- Přístroje musí být napájené předepsaným ovládacím napájetím!
- Na zjištění beznapáťového stavu používejte vždy fázovou zkoušačku nebo kontrolní multimeter!
- K montáži a při údržbě používejte vždy izolované ruční náradie!
- Před pripojením elektromeru k instalaci je třeba zajištít beznapáťový stav instalace!
- Neinstalujte přístroje na místa, kde by mohly být vystavené mechanickému namáhaní, protože ne sú odolné plnym, výparom a parám způsobujícím korozii. Přístroje je možné instalovat na taková místa, kde se neocekává trvalé prekrocenie maximálného jmenovitého prúdu přístroja.
- Nedotýkajte se kovových částí, pokud je přístroj na zapojení do elektrické instalace pod napájetím, neboť může způsobit úraz elektrickým prúdom! Odstránenie krytu během provozu přístroje je přísně ZAKÁZANÉ!
- Rozmontované PŘÍSTROJE JE ZAKÁZANÉ!



Attention!

FR

- Conneter l'appareil à une alimentation dont la tension nominale est conforme à la valeur indiquée au recto de ce document. Couper le courant avant installation. Vérifier que le courant est bien coupé à l'aide d'outils spécifiques.
- L'installation de l'appareil n'est autorisée que par un électricien qualifié qui操era selon les règles de sa profession. Toujours utiliser des outils isolés pour l'installation et la maintenance. Ne pas installer l'appareil dans des endroits où il serait exposé au feu, a des risques d'explosions ou a des risques de corrosion.
- Brancher l'appareil sur un circuit où l'intensité maximale ne dépasse pas la valeur nominale sur de longues périodes.
- Ne pas toucher les parties métalliques lorsque l'appareil est sous tension.
- Il est interdit de retirer le couvercle de l'appareil lorsque celui-ci est sous tension.
- Ne pas démonter l'appareil.



HU

Használati útmutató



Kiöntőgyantás egyenes kötéskészlet 0,6/1 kV-os kábelekhez

Kiöntőgyantás egyenes kötéskészletek

Egyenes kötéskészleteink hat méretben készülnek, és a kisfeszültségű, XLPE, PVC, EPR és papír szigetelésű kábelek egyenes toldására egyaránt használhatók. Az öntőgyanta jó tapadási tulajdonságai biztosítják a megfelelő vízzáróságot és a külső behatások elleni védelmet.

A készlet tartalma:

- Két részből álló (PET) műanyag ház;
- Kétkomponensű öntőgyanta elválasztó műanyag elemmel, 5 rétegből laminált alumíniumtasakban;
- PVC szalag;
- Csiszolóvászon;
- PE kesztyű;
- Dielektrikus törlökendő;
- Használati útmutató.

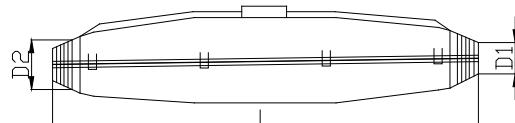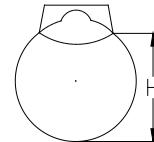

Méretek:

Tracon kód	Kábel-keresztmetszet (mm ²)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 - 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 - 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 - 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 - 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 - 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

A kötés elkészítése:

1. Készítse el a kábelek kötését a megfelelő kábeltoldó/leágazó szerelvény segítségével! A kábelköpeny csupaszítása legyen rövidebb a műanyag ház hosszánál legalább 10 cm-rel!
2. A készletben lévő elválasztó lap segítségével biztosítja a kábelerek megfelelő elválasztását! Az elválasztó lap a műanyag ház két fele között található műanyag lemez, melyet X alakban egymásba lehet csúsztatni. Érdesítse fel a kábelköpenyt a mellékelt csiszolóvászonnal 5-5 cm hosszban azon a részen, ahol a kábel a műanyag házból ki lesz vezetve! Tisztítsa le a kábel köpenyének felületét a dielektrikus törlökendő segítségével a kötés teljes hosszában, továbbá minden kábelt 10 cm hosszúságban!
3. Fűrészeli le a háznak a perforált kábelkivezető végeit a kábelek keresztmetszetének megfelelően! Pattintsa össze a műanyag ház két felét úgy, hogy a kötés a ház közepébe essen és a perforált beöntő nyílás felfelé nézzen! Tömítse le a kábelköpeny és a műanyag ház közötti részt a mellékelt PVC szalag segítségével!
4. **Figyelem! A környezeti hőmérsékletnek 15 °C felett kell lennie a kötés megfelelő elkészítéséhez!** Távolítsa el az öntőgyanta tasakján található elválasztó lapkát! Ezután masszírozó mozdulatokkal gondosan vegyítse el a két komponenst a tasakban. A tasakot még ne vágja ki! Az elegyítést addig kell végezni, amíg a gyanta a tasakban érezhetően el nem kezd melegedni. Ez jelzi a komponensek közötti reakció beindulását.
5. Törje ki a műanyag ház tetején lévő perforált beöntő nyílás tetejét! Vágja le az öntőgyanta tasakjának szélét, és öntse be a gyantát, amíg a műanyag ház belseje meg nem telik!
6. Várja ki a gyanta teljes megkeményedését (kb. 30 perc)! A teljes kikeményedés után a kötés mozgatható és a kábelek feszültség alá helyezhetők.

A gyanta a minőségét vegyítés nélkül a gyártástól számított 48 hónapig őrzi meg 15 és 35 °C közötti tárolási hőmérsékleten.

SK

Návod na použitie


Zalievacie priame spojky k 0,6/1 kV-ovým káblom

Zalievacie priame spojky

Naše priame spojky sú vyhotovené v šiestich veľkostiach, určené pre spájanie nízkonapäťových kálov s XLPE, PVC, EPR a papierovou izoláciou. Vynikajúca prilnavosť zalievacej hmoty zabezpečuje potrebnú vodotesnosť a ochranu voči vonkajším vplyvom.

Obsah súpravy:

- Dvojdielne plastové telo (PET);
- Dvojzložková zalievacia hmota
- Páska PVC;
- Brúsny papier;
- Rukavice PE;
- Dielektrická utierka;
- Návod na použitie.

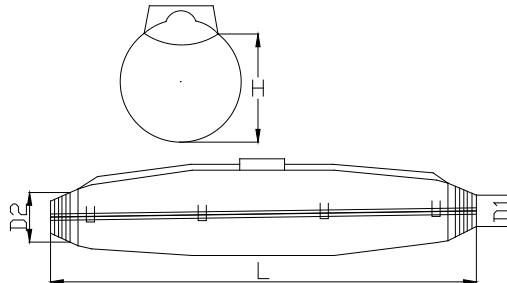

Rozmery

Obj. číslo	Prierez kábla (mm^2)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 – 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 – 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 – 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 – 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 – 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Vyhotovenie spoja:

1. Realizujte spájanie príslušných žíl kábla pomocou Cu alebo Al spojok (nie sú súčasťou súpravy). Dĺžka odizolovania plášťa kábla nech je min. o 10 cm kratšia ako celková dĺžka plastového tela spojky!
2. Zostavte plastovú prepážku vzájomným zasúvaním obidvoch dielov do seba. Cez diery takto vytvorenej prepážky prierezu X je potrebné prevliect' vodiče spájaných kálov. Zdrsnite plášť spájaných kálov priloženým brúsnym papierom po dĺžke 5-5 cm, na mieste vstupu kálov do spojky! Očistite povrch plášťa kálov použitím priloženej dielektrickej utierky po celej dĺžke spojky a ďalej po dĺžke 10 cm smerom von zo spojky na oboch stranách.
3. Ak je to potrebné, opatrne odpíťte z perforovaných vývodov tela spojky po perforácii, podľa prierezu kálov. Týmto sa zvýší priemer vývodov spojky na mieste vstupu kábla do spojky, aby obidve časti plastového tela spojky sa úplne dotýkali. Spojte obidve časti plastového tela spojky zaklapnutím tak, aby poklop otvoru spojky smeroval nahor. Pomalým posúvaním tela pozdĺž spájaných kálov zabezpečte, aby spojky žil sa nachádzali približne v strede plastového tela! Utesnite vôľu medzi plášťom kábla a vývodmi tela spojky priloženou izolačnou pákou PVC!
4. **Upozornenie! Pre vhodné vyhotovenie spoja teplota okolia má byť viac ako 15 °C!** Odstráňte oddelovací pás nachádzajúci sa na balení výplňovej hmoty! Obsah balenia dôkladne premiešajte, bez jeho otvorenia! Proces premiešania je potrebné vykonávať dovtedy, kým sa nespustí vzájomná reakcia dvoch zložiek výplňovej hmoty. Tento stav je indikovaný badateľným otepľovaním výplňovej hmoty.
5. Opatrne odstráňte poklop nachádzajúci sa na vrchnej časti tela spojky. Vyrežte balenie výplňovej hmoty a vlejte premiešanú výplňovú hmotu do vnútra spojky, kým sa vnútro úplne nenaplní!
6. Počkajte na dokonalé vytvrdenie materiálu (proces tvrdnutia trvá cca. 30 minút)! Po úplnom vytvrdení je možné sa hýbať spojkou a vodiče je možné uložiť pod napätie.

Nepremiešaný výplňový materiál zachováva svoju kvalitu 48 mesiacov odo dňa výroby pri teplote skladovania v intervale medzi 15 °C a 35 °C.

CZ

Návod na použití



Zalévací přímé spojky k 0,6/1 kV-ovým kabelům

Zalévací přímé spojky

Naše přímé spojky jsou vyhotoveny v šesti velikostech, určeny pro pájení nízkonapěťových kabelů s XLPE, PVC, EPR a papírovou izolací. Vynikající přilnavost zalévací hmoty zabezpečuje potřebnou vodotěsnost a ochranu vůči vnějším vlivům.

Obsah soupravy:

- Dvojdílné plastové tělo (PET);
- Dvojsložková zalévací hmota
- Páska PVC;
- Brusný papír;
- Rukavice PE;
- Dielektrická utěrka;
- Návod na použití.

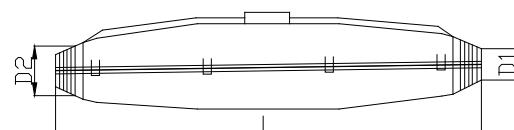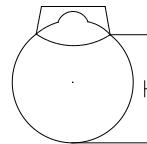

Rozměry

Obj. číslo	Průřez kabelu (mm ²)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 – 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 – 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 – 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 – 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 – 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Vyhotovení spoje:

1. Realizujte spojování příslušných žil kabelu pomocí Cu anebo Al spojek (není součástí soupravy). Délka odizolování pláště kabelu ať je min. o 10 cm kratší než celková délka plastového těla spojky!
2. Sestavte plastovou přepážku vzájemným zasouváním obou dílů do sebe. Přes díry takto vytvořené přepážky průřezu X je potřeba provléct vodiče spojovaných kabelů. Zdrsněte pláště spojovaných kabelů přiloženým brusným papírem po délce 5-5 cm, na místě vstupu kabelů do spojky! Očistěte povrch pláště kabelů použitím přiložené dielektrické utěrky po celé délce spojky a dále po délce 10 cm směrem ven ze spojky na obou stranách.
3. Když je to potřeba, opatrně odpilujte z perforovaných vývodů těla spojky po perforaci, podle průřezu kabelů. Tímto se zvýší průměr vývodů spojky na místě vstupu kabelu do spojky, aby se obě části plastového těla spojky úplně dotýkaly. Spojte obě části plastového těla spojky zaklapnutím tak, aby poklop otvoru spojky směroval nahoru. Pomalým posouváním těla podél spojovaných kabelů zabezpečte, aby se spojky žil nacházely přibližně ve středu plastového těla! Utěsněte vůli mezi pláštěm kabelu a vývody těla spojky přiloženou izolační páskou PVC!
4. **Upozornění! Pro vhodné vyhotovení spoje teplota okolí má být více než 15 °C!** Odstraňte oddělovací pás nacházející se na balení výplňové hmoty! Obsah balení důkladně promíchejte, bez jeho otevření! Proces promíchávání je potřeba vykonávat do té doby, dokud se nespustí vzájemná reakce dvou složek výplňové hmoty. Tento stav je indikován viditelným oteplováním výplňové hmoty.
5. Opatrně odstraňte poklop nacházející se na vrchní části těla spojky. Vyřežte balení výplňové hmoty a vlezte promíchanou výplňovou hmotu dovnitř spojky, dokud se vnitřek úplně nenaplní!
6. Počkejte na dokonalé vytvrzení materiálu (proces tvrdnutí trvá cca. 30 minut)! Po úplném vytvrzení je možné hýbat spojkou a vodiče je možné uložit pod napětí.

Nepromíchaný výplňový materiál zachovává svou kvalitu 48 měsíců ode dne výroby při teplotě skladování v intervalu mezi 15 °C a 35 °C.

PL

Instrukcja użytkowania


Zestawy żywiczych prostych muf przelotowych Y do kabli 0,6/1 kV

Zestawy żywiczych prostych muf przelotowych

Proste zestawy muf przelotowych są dostarczane w sześciu rozmiarach do kabli niskiego napięcia z izolacją XLPE, PVC, EPR i papierową. Właściwości dobrej przyczepności żywicy zapewniają odpowiednią ochronę przed wilgocią i czynnikami zewnętrznymi.

Zawartość zestawu:

- Obudowa plastikowa złożona z 2 części (PET);
- Dwuskładnikowa żywica z plastikowym podziałem w laminowanych workach aluminiowych z 5 podziałami
- Taśma PCV;
- Materiał ścierny;
- Rękawice PE;
- Chusta dielektryczna;
- Instrukcja użytkowania.

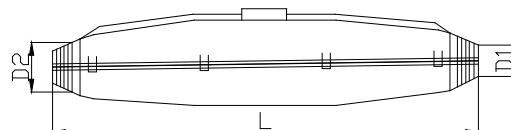

Rozmiary:

Symbol Tracon	Przekrój kabla (mm ²)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 - 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 – 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 – 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 - 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 - 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Przygotowanie połączenia:

1. Przygotuj łączenie kabla za pomocą przedłużaczy/rozdzielaczy kabli! Odizolowany kabel powinien być o 10 cm krótsze od obudowy!
2. Za pomocą ścianki działowej zapewnij odpowiedni podział żył! Ścianka działowa jest umieszczona pomiędzy dwoma połówkami, które można połączyć w kształcie X. Następnie należy obrobić powierzchnię pokrywy kabla przy pomocy materiału ściernego po 5-5 cm z każdej strony, gdzie kabel opuszcza obudowę plastikową. Następnie należy oczyścić nawierzchnię kabla za pomocą chusty dielektrycznej na całej długości połączenia oraz wszystkie kable na długości 10 cm.
3. Odpiluj końcówki obudowy plastikowej zgodnie z rozmiarem połączonych kablów, następnie zatrzaśnij dwie połówki obudowy w taki sposób aby połączenie było na środku obudowy i otwór do napełnienia znajdował się na górze. Zaizoluj przestrzeń pomiędzy obudową a pokrywą kabla przy pomocy taśmy PVC.
4. **UWAGA! Temperatura otoczenia musi być powyżej 15 °C stopni do należytego przygotowania połączenia!** Następnie usuń ścianki działowe w żywicy! Potem „masując” rozmieszaj szybko składniki w worku. Nie wycinaj worka! Mieszanie należy wykonywać do czasu, aż odczuwalny będzie wzrost temperatury żywicy. Wzrost temperatury wskazuje na reakcję pomiędzy komponentami..
5. Wyłam perforowany otwór na górze obudowy! Wytnij bok worka z żywicą i wlej zawartość do obudowy do całkowitego zapełnienia obudowy!
6. Poczekaj aż żywica całkowicie się utwardzi (ok. 30 minut)! Po całkowitym utwardzeniu można ruszać połączenie i podać napięcie.

Żywica bez zmieszania zachowuje swoje właściwości przez 48 miesięcy od daty produkcji w temperaturze pomiędzy 15 i 35 °C.

Navodila za uporabo

SLO



Set kalupastih spojk na smolo za ravne in Y vezave 0,6/1 kV kablov

Set ravnih kalupastih spojk

Ravni seti kalupast spojk na smolo se izdelujejo v šestih velikostih. Uporablja se lahko tudi za spajanje nizkonapetostnih kablov z XLPE, PVC, EPR in papirnato izolacijo. Polnilna smola se odlikuje s dobrimi leplilnimi lastnostmi, kar zagotavlja tudi vodooodpornost in zaščito pred zunanjimi vplivi.

Set vsebuje:

- Dvodelni (PET) okvir iz umetne mase;
- Dvokomponentna smola z razdelilnim elementom iz umetne mase, 5 slojev v laminirani aluminijasti škatli;
- PVC trak;
- Polirno (brusno) platno;
- PE rokavice;
- Dielektrični robček;
- Navodila za uporabo.

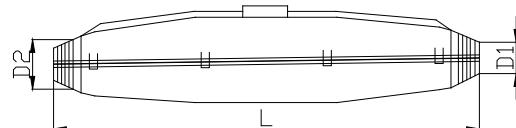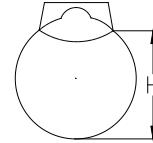

Mere:

Tracon koda	Presek kabla (mm ²)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 - 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 - 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 - 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 - 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 - 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Priprava vezave:

1. Spojite kable z ustreznim priloženim orodjem za spajanje kablov. Odstranjena izolacija mora biti vsaj za 10 cm krajsa od ohišja iz umetne mase!
2. Z razdelilno ploščo, ki se nahaja v kompletu, zagotovite ustrezno delitev žil. Razdelilna plošča je plošča iz umetne mase, ki jo lahko sestavimo v X obliko, nahaja se na sredini ohišja iz umetne mase. Nahrapajte plašč kabla s priloženim brusnim platnom v dolžini 5-5 cm na tistem mestu, kjer bo kabel izpeljan iz ohišja iz umetne mase. Z dielektričnim robčkom očistite površino plašča kabla v celotni dolžini vezave ter vsak kabel posebej v dolžini 10 cm!
3. Na ohišju, glede na presek kablov, ustrezno odžagajte prefirirana mesta za odvod kablov. Spojite plastično ohišje tako, da se bo vez nahajala na sredini, perforirana odprtina pa naj gleda navzgor. Del med plastičnim ohišjem in plaščem kabla zapolnite s priloženim PVC trakom!
4. **Pozor! Za ustrezno pripravo mora biti temperatura okolice nad 15 °C!** Odstranite ločilno ploščico, ki se nahaja na ohišju smole, in skrbno zgnetite dve zmesi. Škatlice še ne izrežite! Smolo ročno mesimo tako dolgo, dokler se ne prične občutno segrevati v ovoju, kar pomeni, da se je reakcija med komponentami sprožila.
5. Zlomite perforirano odprtino za vlivanje na vrhu plastične hiške. Odrežite rob škatlice, v kateri je smola, in napolnite ohišje s smolo!
6. Počakajte, da se smola popolnoma strdi (cca. 30 min). Po strjevanju je spoj premičen, kabli pa lahko namestijo pod napetost.

Pri skladiščenju med 15 in 35 °C ima nezmešana smola rok uporabe 48 mesecev.

SRB

Uputstvo za upotrebu



Setovi sa tečnom smolom za ravne i Y-račvajuće spojeve za kablove od 0,6/1 kV

Setovi sa tečnom smolom za ravne spojeve

Pojedini setovi se proizvode u šest različitih veličina, i mogu se koristiti za ravno produžavanje niskonaponskih, XLPE, PVC, EPR kablove, i kablove sa papirnom izolacijom. Svojstvo dobrog prijanja smole obezbeđuje odgovarajuću zaštitu od vlage , i spoljnih uticaja.

Sadržaj seta :

- (PET) plastično kućište, koje se sastoji od dva dela;
- Dvokomponentna smola sa razdelnim elementom od plastike, u petoslojnom aluminiumskom pakovanju;
- PVC traka;
- Šmirgla;
- PE rukavice;
- Dielektrični ubrus;
- Uputstvo za upotrebu.

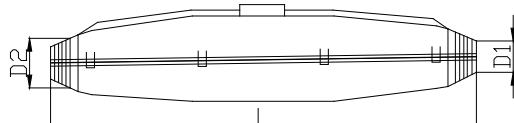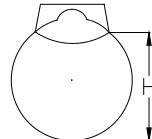

Dimenziije:

Tracon šifra	Presek kabla (mm ²)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 - 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 – 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 – 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 - 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 - 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Pripremanje spoja:

1. Pripremite spojke vodova sa odgovarajućim spojnicama za produžavanje, odnosno razdelu kablova! Prilikom guljenja plastične izolacije kabla, obratite pažnju, da oguljeni deo bude kraći od dužine plastičnog kućišta barem za 10 cm!
2. Pomoću razdelne ploče, koja se nalazi u setu obezbedite odgovarajuću razdeljenost kablovske žile! Razdelna ploča se nalazi između dva dela plastičnog kućišta , i spaja se u obliku X. Sa priloženom šmirglom obradite površinu kablovske izolacije po dužini od 5-5 cm, na tom delu gde će kabel da izlazi iz plastičnog kućišta! Očistite površinu kablovske izolacije pomoću dielektričnog ubrusa po celoj dužini spoja, potom svaki kabel po dužini od 10 cm!
3. Odsecite krajeve kućišta kod izlaza kablova po perforaciji, tako da odgovaraju presecima kablova ! Klikom spojite dva dela plastičnog kućišta tako, da spojevi spadaju u sred kućišta , a perforacija za ulivanje smole gleda prema gore! Zaptivajte zazor između plastične izolacije kabla i plastičnog kućišta pomoću priložene PVC trake!
4. **Pažnja ! Temperatura okoline mora da bude iznad 15 °C da bi se stvorio odgovarajući spoj !** Skinite razdelnu ploču koja se nalazi na pakovanju smole! Potom pokretima nalik „ masiranju” pažljivo pomešajte dva komponenta u pakovanju. Pakovanje još ne otvarajte! Komponenti se mešaju dok se smola u pakovanju ne počne zagrevavati. Ovo ukazuje na to da je počela hemijska reakcija između komponenata.
5. Izlomite otvor za ulivanje smole na plastičnom kućištu po perforaciji! Isecite pakovanje smole po ivici, potom sipajte toliko smole u kućište da se ono skroz napuni!
6. Sačekajte da se smola potpuno učvrsti (otprilike 30 minuta)! Nakon potpunog učvršćenja se spoj može pomerati a kablovi se mogu staviti pod napon.

Rok upotrebe smole: U originalnoj ambalaži 48 meseci od datuma proizvodnje, pri čuvanju na temperaturi između 15 i 35 °C.

RO

Instrucțiuni de utilizare



Manșon cu răsină pentru cabluri 0,6/1 kV

Set manșon în linie, cu răsină:

Aceste manșoane sunt produse în 6 tipodimensiuni. Se pot folosi pentru cabluri de joasă tensiune XLPE, PVC, EPR și hârtie. Răsina are proprietăți bune de aderență și etanșare împotriva pătrunderii apei.

Conținutul setului :

- Carcasă din material plastic (PET) formată din două bucăți;
- Răsina din două componente cu element de separare din material plastic, ambalaj cu 5 straturi din AL laminat;
- Bandă PVC;
- Hârtie abrazivă;
- Mănuși PE;
- Lavetă pentru curățire;
- Instrucțiuni de utilizare.

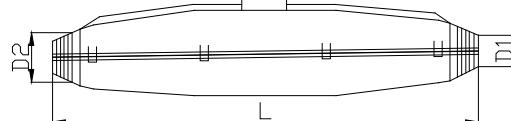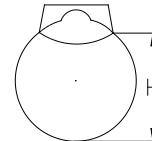

Tipodimensiuni:

Cod Tracon	Secțiunea cablului (mm^2)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 - 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 - 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 - 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 - 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 - 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Realizarea manșonului:

1. Pregătiți cablurile pentru manșonare cu ajutorul manșonului corespunzător. Cablul se dezizolează pe o lungime mai mică cu 10 cm decât carcasa din material plastic.
2. Cu ajutorul separatorului din set se asigură separarea corespunzătoare a conductoarelor! Separatorul din plastic se găsește în interiorul carcasei care se poate introduce unul în celalalt în forma de X.
3. Se curăță cablul cu ajutorul hârtiei abrazive existente în set câte 5 cm lungime în fiecare parte unde cablul va ieși din carcăsa! Se curăță mantaua cablului cu ajutorul lavetei pe toată lungimea manșonului și suplimentar câte 10 cm pe fiecare cablu!
4. Tăiați capetele carcasei de plastic în funcție de secțiunea cablului! Asamblați cele două jumătăți ale carcasei din plastic astfel încât legătura să fie la mijlocul carcasei iar orificiul de umplere să fie orientat în sus! Etanșați spațiul dintre mantaua cablului și carcăsa cu ajutorul benzii PVC din set!
5. **Atenție! Pentru realizarea unei manșonări corespunzătoare temperatura ambientă trebuie să fie mai mare de 15 °C !** Îndepărtați separatorul situat pe ambalajul răsinii! Apoi amestecați cele două componente prin masare. Ambalajul nu se tăie! Omogenizarea trebuie efectuată până când răsina din pungă începe să se încălzească simțitor. Acest moment marchează începutul reacției dintre componente. Se sparge orificiul de umplere situat pe carcăsa din material plastic ! Tăiați marginea ambalajului în care se află răsina și turnați răsina până la umplerea carcasei din plastic!
6. Așteptați până ce răsina se întărește complet (cca. 30 min.)! După întărirea completă manșonul se poate așeza în poziția dorită iar cablurile se pot pune sub tensiune.

Valabilitatea răsinii este de 48 de luni de la data fabricației cu condiția ca aceasta să nu fie omogenizată.

Temperatura de depozitare : 15...35 °C

Uputa za uporabu


Smolom zaliveni ravni spojni i Y odcjepni kompleti za kabele 0,6/1 kV

Smolom zaliveni ravni spojni kompleti

Ravni spojni kompleti se izrađuju u šest veličina i namijenjeni su ravno nastavljanje niskonaponskih, XLPE, PVC, EPR i papirom izoliranih kabela podjednako. Dobra svojstva prianjanja smole za zalijevanje osiguravaju odgovarajuću vodonepropusnost i zaštitu od vanjskih utjecaja.

Sadržaj kompletata:

- Dvodjelno plastično (PET) kućište;
- Dvokomponentna smola za zalijevanje s plastičnim rastavnim elementom, u 5-slojnoj aluminijskoj vrećici;
- PVC vrpca;
- Brusni papir;
- PE rukavice;
- Dielektrična marama za brisanje;
- Uputa za uporabu.

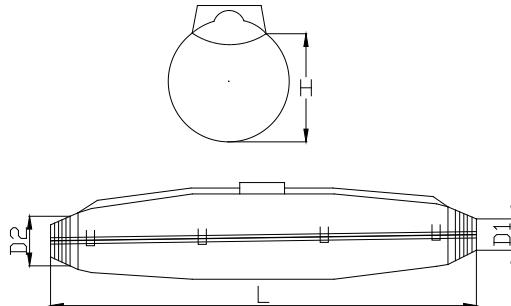

Dimenzije:

Tracon šifra	Presjek kabela (mm ²)	L (mm)	H (mm)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)
KET-1,5-10	1,5 - 10	210	36	8	26
KET-6-25	6 – 25	260	47	16	34
KET-16-50	16 – 50	360	55	21	43
KET-50-95	50 - 95	400	70	26	48
KET-70-150	70 - 150	530	100	35	63
KET-150-300	150 - 300	700	125	47	81

Izrada spoja:

1. Pripravite spajanje kabela pomoću odgovarajuće spojne/odcjepne opreme! Skidanje kabelskog plašta treba biti kraće od plastičnog kućišta barem za 10 cm!
2. Pomoću rastavne pločice iz kompletata osigurajte odgovarajuće odvajanje kabelskih žila! Rastavna pločica se nalazi između dvije polovine plastičnog kućišta, izvedena je od plastike i može se sastaviti u obliku slova X. Pomoću priloženog brusnog papira odstružite kabelski plašt na 5 cm po dijelovima koji se izvode iz plastičnog kućišta! Pomoću dielektrične marame za brisanje očistite površinu kabelskog plašta po čitavoj duljini spoja, te oba kabela na duljini 10 cm!
3. Odpilite perforirane krajeve kućišta za izvođenje kabela prilagođeno kabelskim presjecima! Sastavite dvije polovine plastičnog kućišta tako da spoj bude u sredini kućišta i perforirani otvor za zalijevanje gleda prema gore!! Pomoću priložene PVC vrpce brtvite otvor između kabelskog plašta i plastičnog kućišta!
4. **Pozor! Za kvalitetnu izradu spoja temperatura okruženje treba biti iznad 15 °C!** Sa vrećice za smolu skinite pločicu za odvajanje! Zatim masirajući vrećicu dobro izmiješajte dvije komponente. Miješanje treba izvoditi, dok se smola u vrećici ne počne osjetno zagrijavati. To označava početak reakcije između komponenata.
5. Probušite perforirani otvor za zalijevanje na vrhu plastičnog kućišta! Zatim odsjecite rub vrećice sa smolom i smolu ulijte u kućište do vrha!
6. Pričekajte dok se smola potpuno stvrdne (oko 30 minuta)! Nakon potpunog stvrdnjivanja spoj se smije micati i kabeli se mogu priključiti na napon.

Neizmiješana smola će sačuvati kvalitetu 48 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko je temperatura skladištenja između 15 i 35 °C.



Kiválasztási segédlet a kötendő kábelerek száma és keresztmetszete szerint:

Tabuľka pre výber spojky podľa počtu a prierezu spájaných žil kábla:

Tabulka pro výběr spojky podle počtu a průřezu spojovaných žil kabelu:

Tabela wyboru kabli do połączenia według przekroju i ilości żył:

Pomoč pri izbiri glede na število žil in presek spajanih kablov:

Uputstvo za odabir na osnovu broja, i preseka kablova za spajanje:

Tabel pentru alegerea manșoanelor în funcție de tipul de cablu și secțiune:

Preporuka za izbor kompleta prema broju i presjeku kabelskih žila:

Kábelerek száma / Tracon kód Obj. Číslo Obj. číslo Ilość żył / Symbol Tracon Št. žil / Tracon koda Broj kablova / Tracon šifra Tipul de cablu /Cod Tracon Broj kabelskih žila / Tracon šifra	Háromerű kábel 3-žilový kábel 3-žilový kabel Kabel trzyżyłowy Trožilni kabel Trožilni kabel Cablu cu 3 conductoare 3-žilni kabel (mm ²)	Négyerű kábel 4-žilový kábel 4-žilový kabel Kabel czterożyłowy Štirižilni kabel Četvorožilni kabel Cablu cu 4 conductoare 4-žilni kabel (mm ²)	Öterű kábel 5-žilový kábel 5-žilový kabel Kable pięciożyłowy Petžilni kabel Petožilni kabel Cablu cu 5 conductoare 5-žilni kabel (mm ²)
KET-1,5-10	3 x 4	4 x 1,5	5 x 1,5
	3 x 6	4 x 2,5	5 x 2,5
	3 x 10	4 x 4	5 x 4
	3 x 16	4 x 6	5 x 6
		4 x 10	5 x 10
KET-6-25	3 x 10	4 x 6	5 x 4
	3 x 16	4 x 10	5 x 6
	3 x 25	4 x 16	5 x 10
	3 x 35	4 x 25	5 x 16
		4 x 35	5 x 25
KET-16-50	3 x 25	4 x 25	5 x 16
	3 x 35	4 x 35	5 x 25
	3 x 50	4 x 50	5 x 35
	3 x 70	4 x 70	5 x 50
KET-50-95	3 x 50	4 x 50	5 x 25
	3 x 70	4 x 70	5 x 35
	3 x 95	4 x 95	5 x 50
	3 x 120	4 x 120	
KET-70-150	3 x 120	4 x 70	5 x 50
	3 x 150	4 x 95	
	3 x 185	4 x 120	
		4 x 150	
KET-150-300	3 x 240	4 x 150	
		4 x 185	
		4 x 240	
		4 x 300	