


SZERELÉSI UTASÍTÁS MZSVK HŐRE ZSUGORODÓ EGY- ERŰ VÉGELZÁRÓ KÉSZLET 36 KV-IG, KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

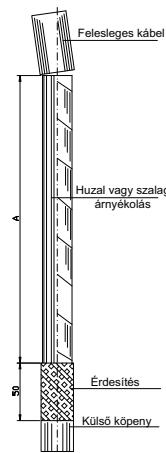


Általános tudnivalók

- Olvassa el figyelmesen az alábbi szerelési műveleteket mielőtt elkezdené a kábel előkészítést!
- Ellenőrizze, hogy a garnitúra minden, az anyaglista szerinti komponensek tartalmaznak!

1. KÁBEL ELŐKÉSZÍTÉS

- Helyezze a káblet végző helyzetbe és vágja el megfelelően, hogy a villamos hálózatba beköthető legyen!
- Távolítsa el a külső köpenyt az „A” méret szerint (a táblázat alapján)!
- Érdesítse fel a külső köpenyt a garnitúrában található csiszolóvászonnal kb. 50 mm-es hosszon a szélétől kezdve!

Garnitura típus	Max. feszültség (kV)	A (mm)
MZSVK-12	12	300
MZSVK-18	17,5	300
MZSVK-24	24	350
MZSVK-36	36	450

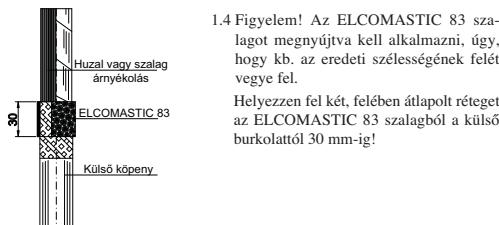

HUZAL ÁRNYÉKOLÁSÚ KÁBELEK

- Távolítsa el a külső borító szalagot és a kiegynítő szalagot is. Ne vágja le a fémárnyékolt huzaljait, hanem hajtsa vissza azokat teljes egészében a külső köpenyre és rögzítse a kábelhez PVC szalaggal, 50mm-re a köpeny szélétől (szalag alsó része) az ElcoPlast 51 típusú PVC szalag korábbekeretésekkel.
- Csatlakoztassa étekerje össze a huzalokat, hogy megfelelő formájú villamos vezetőt nyerjünk. Helyezze fel a huzalok vagy a rézsövedék végére a kifeszültségű sarut (a garnitura tartalmazza) és préselje rá a megfelelő szerszámmal.

- Távolítsa el a kábel szigetelést oly módon, hogy legyen szabadon a kábelér, saru mélység + 5 mm hosszon! Ügyeljen rá, hogy ne sértsse fel a vezetőt!
- Helyezze fel két, felében átlapolt réteget az Elcomastic 83 szalagból a külső burkolattal 30 mm-ig!



1.7 Távolítsa el a kábel félvezető rétegét (ha szükséges a megfelelő szerszám használataival) úgy, hogy a külső köpeny szélétől 55 mm hosszon megmaradjon!

SZALAGÁRNYÉKOLÁSÚ KÁBELEK

- Rögzítse a szalagárnýekolást a ragasztós rézsalaggal 25 mm távolságban a külső köpeny szélétől!
- Vágja le és távolítsa el a szalagárnýekolást a kábel végétől a ragasztós réz szalagig!

- Távolítsa el a félvezető réteget a szalagárnýekolártól számított 30 mm-ig (ha szükséges használjon megfelelő szerszámot)!

- Helyezze rá a földelő rézsövedéket az árnýekoló szalagra és rögzítse azt a szalagárnýekoláshoz a földelő rugoval! Rakja fel a garnitúrában található földelő sarut a rézsövedék végére és préselje rá a megfelelő szerszámmal!

A földelő rugó alkalmazása


- Helyezze fel a rézsövedéket a szalagárnýekolásra és rögzítse a földelő rugó végét rát!
- Rögzítse a rézsövedéket a földelő rugó két lapjával oly módon, hogy maradjon néhány mm-es hézag a megfelelő feszítéshez!
- Rögzítse a rézsövedéket a földelő rugó megfeszítésével!

- Távolítsa el az elsőleges szigetelést oly módon, hogy legyen szabadon a kábelér, saru mélység + 5 mm hosszon! Ügyeljen rá, hogy ne sértsse fel a vezetőt!

- Helyezze fel a megfelelő KÖF. sarut kellően felhúzza és préselje fel a megfelelő szerszámmal, távolítsa el az éles sarkokat a préselt részen és töltse ki a lyukat maszttikkal!

- Ha szükséges csiszolja meg a szigetelés felületét, hogy eltávolítsa minden félvezető szennyeződést, használja az adott csiszolóvászonat úgy, hogy ne érintse a félvezető réteget!

- Tisztítja meg a kábel szigetelését az alkoholos kendővel, felül kezd haladjan a félvezető irányába, ha szükséges tisztítja meg a kábel félvezetőjét is anélkül, hogy hozzáérne az előzőleg megtisztított elsőleges szigeteléshez!

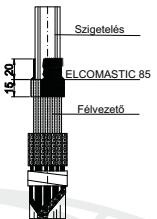

2. POTENCIÁL VEZÉRLŐ ALKALMAZÁSA

- Tekerjen fel két félág átlapolt réteget az Elcomastic 85 szalagból a félvezető végre, kezdje a rátekerést a félvezetőn, beburkolva az kb. 15 mm-ig, majd folytassa az elsőleges szigeteléssel, beburkolva azt is 20 mm-ig, ezután tekercseljen vissza a félvezetőre! A szalagot megnyújtja kell alkalmazni, oly módon, hogy eredeti szélességének kb. a felét vegye fel.
- Helyezze fel az MCC potenciálvezérlő csövet (fehér színű) oly módon, hogy lefedi a félvezetőt 5 mm-ig!

FIGYELEM!

A zsugorításnál ajánlatos a közvetlen láng használatát kerülni.

Zsugorítás fel a csövet úgy, hogy a hőt a cső félvezetőn elhelyezkedő végétől vigye felfelé! Állandón mozgassa és ne álljon meg, de hagyja abba amikor teljesen zsugorodott a cső!

- Helyezze fel az Elcomastic 83-at az ér szabad felületére az elsőleges szigetelés és a saru közé, beburkolva a saru hengeres részét is két félág átlapolt réteggel!

- Helyezze fel az Elcomastic 83-at a potenciálvezérlő cső felső széle köré, annak érdekében, hogy kitöltsé és kiegynessítse a nyílásokat a cső és a szigetelés között!

- Végül helyezzen fel két, félág átlapolt réteget az Elcomastic 83-ból a szabadon levő félvezetőre, egészül a huzalárnýekolás burkolásig, valamint továbbhaladva a külső köpenyre 30 mm hosszon!



3. VÉGELZÁRÓ SZERELÉS


- Helyezze fel a MAT kúszóáram szilárdsgágú csövet (vörös színű) és ellenőrizze, hogy az alsó széle az előző zöleg használt ElcoPlast 51 szalag alsó szélelnél legyen, vagy szalagárnýekolású kábel esetén a külső köpeny, 50 mm-re a külső köpeny szélétől!

Zsugorítás fel az előzőleg jelölt elővigyázatossággal!

A zsugorítás után vágja le a félleges csővéget, úgy, hogy a saru lyuka szabdon maradjon!




Garnitura típus	Max. feszültség (kV)	L (mm)	Tányérok száma
MZSVB-12	12	350	2
MZSVB-18	17,5	350	2
MZSVB-24	24	400	3
MZSVB-36	36	500	4

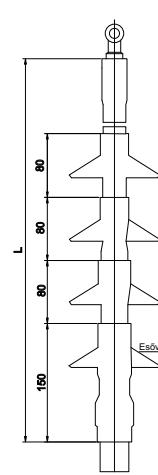

- Helyezze fel az első esővédő tányért rögtön a MAT kúszóáram szilárdsgágú cső felzsugorítása után, úgy, hogy a tányér felső széle 150 mm távolságra legyen a kúszóáram szilárdsgágú cső alsó szélétől, és a zsugorítást úgy végezze, hogy a hőt csak a tányér nyakára irányítja. A melegítést folytatni kell az után is, hogy a csőre zsugorodás megtörtént, egészen addig, míg a tányér ragasztójához teljesen meg nem olvad, hogy ez által megfelelő kötés jöjjön létre a cső és a tányér között. A tányér megfelelő felvitelének látható jele, hogy egy vékony ragasztóréteg a nyak szélén megjelenik és néhány mm-es felületen befedvesíti a kúszóáram szilárdsgágú csövet. Helyezze fel a másik tányér (táblázat szerint) oly módon, hogy lefedi a félvezetőt 5 mm-ig!
- Csatlakoztassa a középfeszültségű sarut a villamos hálózatra és a kifeszültségű sarut a földeléshez.
- A végelzáró készten áll feszültségs és áram álá helyezésre.

HIÁNYOS

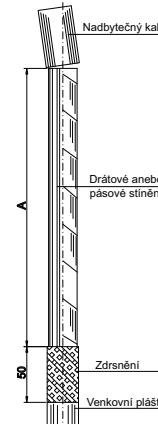

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty uvedené v seznamu materiálů součástí směřovací soupravy!
- Důkladně si přečítejte pokyny před připravou kabelu!

1.PŘÍPRAVA KABELU

- Připravte kabel na použití a vhodně ho odřežte, aby bylo správně zapojitelný do elektrické sítě!
- Odstraňte vnější plášt' kabelu po délce rozměru „A“ (tabulka)!
- Zdrsněte vnější plášt' brusným papírem ze soupravy po délce přibližně 50 mm, počínaje od konce kabelu!

Typ smršť. soupravy	Max. napětí (kV)	Rozměry (mm)	
		A	L
MZSVB-12	12	300	350
MZSVB-18	17,5	300	350
MZSVB-24	24	350	400
MZSVB-36	36	450	500

CZ

SZERELÉSI UTASÍTÁS


MZSVK HŐRE ZSUGORODÓ EGY- ERŰ VÉGELZÁRÓ KÉSZLET 36 KV-IG, KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Skontrolujte, či sú všetky komponenty vyznačené v zozname materiálov stúčasťou zmršťovaciej súpravy!
- Dôkladne si prečítajte pokyny pred prípravou kábla!

1. PRÍPRAVA KÁBLA

- Pripravte kábel na použitie a vhodne ho odrezte, aby bol správne zapojiteľný do elektrickej siete!
- Odstraňte vonkajší plášť kábla po dĺžke rozmeru „A“ (tabuľka)!
- Zdrsnite vonkajší plášť brúsnym papierom zo súpravy po dĺžke pribl. 50 mm, počúcúz od konca kábla!

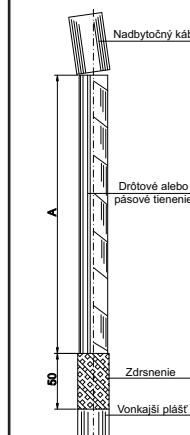

- Nainštavte ELCOMASTIC 83 na povrch volné časti žíly mezi prvňí izolaci kabelu a očko tak, aby zakryli valcovitou časť očka pomocí dvou náviniek s polovičným prekrývaním!
- Na vyplnenie a vyrovnanie otvoru mezi trubičkou a izoláciu nainštavte ELCOMASTIC 83 na okoli horní časti trubičky na řízení potenciálu!

- Potom nainštavte dvě vrstvy ELCOMASTIC 83 s polovičným prekrývaním na volnou časť poloviči, až ke stínáni kabelu a dale na vonný plášť po dĺžke 30 mm!

3. MONTÁŽ KONCOVEK KE KABELŮM


- Nasunte trubičku MAT odolnou vči plazivým proudom (červené barvy) a zkontrolujte, aby jej spodní časť byla v jednej rovině se spodní časť předem použité pásky ELCOPLAST 51! V případě kabelu s pásovým stíněním její spodní časť musí být na vonném plášti ve vzdálenosti 50 mm od vonných častí pláště! Smršťte tuto trubičku postupem popsaným při použití prvku na řízení potenciálu!

Po smršťování odřežte zbytek trubičky tak, aby díra očka zůstala volná!




3.2 Natahnite striešky ihneď po inštalácii

Typ zmršť. súpravy	Max. napätie (kV)	L (mm)	Počet striešek
MZSVB-12	12	300	350
MZSVB-18	17,5	300	350
MZSVB-24	24	350	400
MZSVB-36	36	450	500

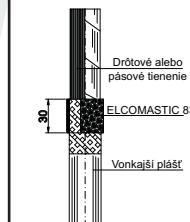

- Pozor! Pásku ELCOMASTIC 83 je potrebné použiť roztiahanuto tak, aby sa šírka zúžila približne na polovicu pôvodnej šírky!


Naneste dve vrstvy pásky ELCOMASTIC 83 s polovičným prekrývaním po dĺžke 30 mm, od vonkajšeho plášta kábla!

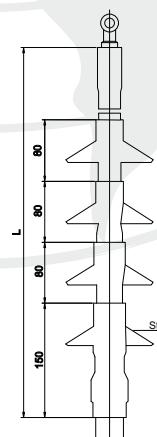

rúry MAT odolnej voči plazivým prúdom natiahnite aj striešky tak, aby horný okraj striešok bol vo vzdialnosti 150 mm od horného okraja rúry MAT. Pri zmrštení striešok teplo miestri iba na rúrkovú časť striešok. Zmrštenie je potrebné realizovať dovedy, kym sa neobjaví lepidlo medzi dotykovajúcich sa plochami. Pri správnom zmršení sa lepidlo objaví na hornom okraji valcovitej časti striešok ako aj niekoľko mm-ová vrstva na rúre MAT. Nasunte aj ďalšie striešky (počet udáva tabuľka) tak, aby vzájomná vzdialenosť medzi strieškami bola 80 mm!

- Pripravte vysokonapäťové očko k sítí a nízkonapäťové očko k uzemneniu!

- Koncovka ke kabelu je připravena na provoz.

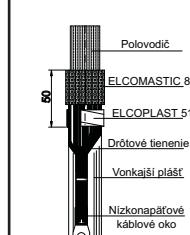


- Odstraňte vonkajší plášť aj vyrovnaníci pás od kábla! Drôty tvoriace tienenie neodrezte, ohnite ich späť na vonkajší plášť a pripojte ich ku káblu niekoľkými vrstvami pásky ELCOPLAST 51, 50 mm od konca plášta!


- Pripravte a skrúťte vodiče do vhodnej polohy pre prenos elektrického prúdu! Nasunte očko na konce vodičov alebo na miedenne pletivo a lisovaním ho upevnite! K lisovaniu použite vhodné lisovacie náradie!




- Pozor! Pásku ELCOMASTIC 83 je potrebné použiť roztiahanuto tak, aby sa šírka zúžila približne na polovicu pôvodnej šírky!
- Naneste dve vrstvy pásky ELCOMASTIC 83 s polovičným prekrývaním po dĺžke 30 mm, od vonnýho plášťa kábla!

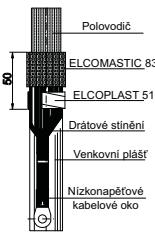


- Odstraňte vnější plášť i vyrovnaníci pás od kábla! Drôty tvoriaci stínenie neodrezte, ohnite je zpäť na vonný plášť a pripojené je konce kábla!
- Pripojte a stôčte vodiče do vhodnej polohy pro prenos elektrického proudu! Nasunte očko na konce vodičov alebo na miedenne pletivo a lisovaním ho upevnite! K lisovaniu použijte vhodné lisovacie náradie!

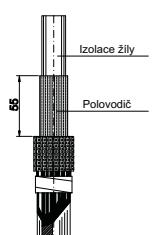


- Připevněte pásové stínění ve vzdálenosti 25 mm od kraje vonnýho stínění kábelu pomocí lepicí miedenne pásky!
- Odstraňte pásové stínění od konce kábelu až ke kraji lepicí miedenne pásky!

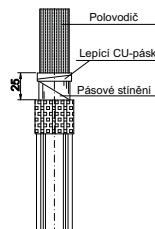


- Odstraňte polovodivou vrstvu po dĺžke 30 mm od pásového stínění! (Když je potreba použijte vhodné náradí!)
- Přiložte uzemňovací miedenne pletivo na stíněcí pás a pripojené ho ke stínění pomocí uzemňovací pružiny! Nasunte uzemňovací očko ze soupravy na konec miedenneho pletiva a nalisujte ho na pletivo!

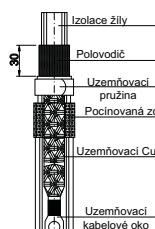


- Umistěte měděné pletivo na pásové stínění a upevněte na něj konec uzemňovací pružiny!
- Upevněte měděné pletivo pomocí dvou bočních stran uzemňovací pružiny tak, aby zůstala několik milimetrů vůle k důkladnému napnutí uzemňovací pružiny!
- Upevněte měděné pletivo napnutím uzemňovací pružiny!

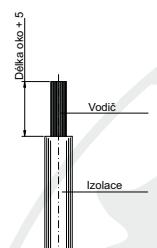

- Odstraňte prvotní izolaci z konce kábelu tak, aby vnitřní žila kábelu vyčnívala v délce očka + 5 mm! Dbejte na to, abyste nepoškodili žilu kábelu.

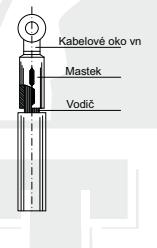


- Důkladně nasuňte očko KÖF a nalisujte ho na kábel pomocí vhodného lisovacieho náradia, odstraňte ostré hrany na místě lisovania a díry vyplňte pomocí látky „mastik“!
- Když je potřeba, zdřsněte povrch izolace za účelem úplného odstranění zbytků polovodíč! Použijte k tomu brusný papír, který je součástí smršťovací soupravy! Dbejte na to, abyste nepoškodili polovodivou vrstvu!
- Očistěte izolaci kábelu s přiloženým čističím hadříkem směrem od vrchu kábelu k polovodivé vrstvě! Když je potřeba, očistěte i polovodivou vrstvu bez toho, abyste se dotkli předem očistěné první izolace!

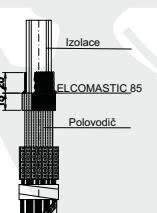

2. POUŽITÍ PRVKU NA ŘÍZENÍ POTENCIÁLU

- Nainštavte dvě vrstvy pásky ELCOMASTIC 85 s 50-dňím prekrývaním na konec polovodíč! Návinie začnete na polovodíč, zakryjte ho o šírku asi 15 mm, potom náviniek pokračujte na prvotní izolaci, zakryjte jí po dĺžke 20 mm a opakované nainštavte pásku na polovodíč! Pásku je potreba použiť roztiazeno tak, aby se její šírka zúžila približne na polovicu pôvodnej šírky!

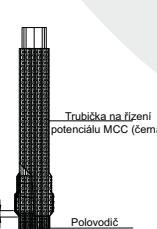

- Natáhnite trubičku MCC určenou na řízení potenciálu (černé barvy) tak, aby zakryla polovodíč po dĺžke 5 mm!

Pozor! Nedoporučuje se použiť prímy plamen pri smršťovani!

Pri smršťeni trubičky postupuje tak, že smrštení začnete od dolnej časti místa kde trubička zakryje polovodíč, teplo pri smrštení postupne rovnomenne zvedejte nahoru! Teplo plameň musí byt stále v pohybu bez prestávky! Smrštení ukončete okamžite, jak se náhlé trubička úplne smrštila!


2.2 Natáhnite trubičku MCC určenou na řízení potenciálu (černé barvy) tak, aby zakryla polovodíč po dĺžke 5 mm!

Pozor! Nedoporučuje se použiť prímy plamen pri smršťovani!

Pri smršťeni trubičky postupuje tak, že smrštení začnete od dolnej časti místa kde trubička zakryje polovodíč, teplo pri smrštení postupne rovnomenne zvedejte nahoru! Teplo plameň musí byt stále v pohybu bez prestávky! Smrštení ukončete okamžite, jak se náhlé trubička úplne smrštila!

2.3 Připojte vysokonapäťové očko k sítí a nízkonapäťové očko k uzemneniu!


2.4 Koncovka ke kabelu je připravena na provoz.

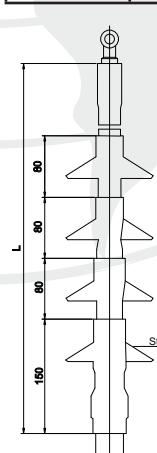

rúry MAT odolnej voči plazivým prúdom natiahnite aj striešky tak, aby horný okraj striešok bol vo vzdialnosti 150 mm od horného okraja rúry MAT. Pri zmrštení striešok teplo miestri iba na rúrkovú časť striešok. Zmrštenie je potrebné realizovať dovedy, kym sa neobjaví lepidlo medzi dotykovajúcich sa plochami. Pri správnom zmršení sa lepidlo objaví na hornom okraji valcovitej časti striešok ako aj niekoľko mm-ová vrstva na rúre MAT. Nasunte aj ďalšie striešky (počet udáva tabuľka) tak, aby vzájomná vzdialenosť medzi strieškami bola 80 mm!






- Připojte vysokonapäťové očko k sítí a nízkonapäťové očko k uzemneniu!

- Koncovka ke kabelu je připravena na provoz.

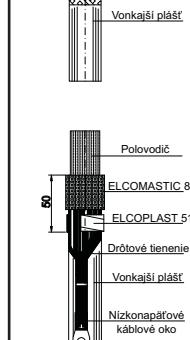


- Odstraňte vonkajší plášť aj vyrovnaníci pás od kábla! Drôty tvoriace tienenie neodrezte, ohnite ich späť na vonkajší plášť a pripojte ich ku káblu niekoľkými vrstvami pásky ELCOPLAST 51, 50 mm od konca plášta!

- Pripravte a skrúťte vodiče do vhodnej polohy pre prenos elektrického prúdu! Nasunte očko na konce vodičov alebo na miedenne pletivo a lisovaním ho upevnite! K lisovaniu použite vhodné lisovacie náradie!

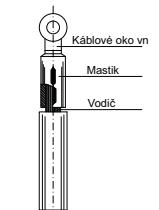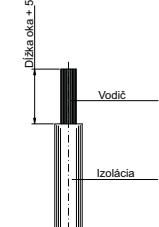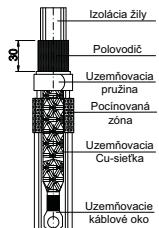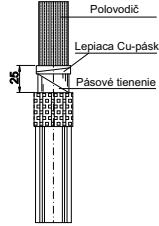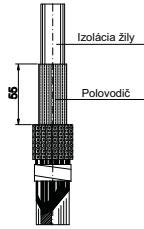


1.7 Odstráňte polovodivú vrstvu kábla (ak je potrebné, použite vhodné náradie) tak, aby ostala voľná dĺžka 55 mm od konca vonkajšieho plášťa!

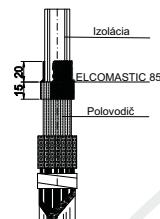

KÁBEL S PÁSOVÝM TIENENÍM

1.8 Pripevnite pásové tienenie vo vzdialnosti 25 mm od kraja vonkajšieho tienenia kábla pomocou lepiacej medenej pásy! 1.9 Odstráňte pásové tienenie od konca kábla až ku kraju lepiacej medenej pásy!

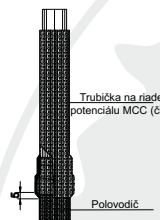

1.10 Odstráňte polovodivú vrstvu po dĺžke 30 mm od pásového tienenia! (Ak je potrebné použite vhodné náradie)


1.11 Priložte uzemňovacie medené pletivo na tieniaci pás a pripevnite ho k tieniu pomocou uzemňovacej pružiny! Nasuňte uzemňovacie očko so súpravou na koniec medeného pletiva a nalisujte ho na pletivo!



POUŽITIE UZEMŇOVACEJ PRUŽINY

- Umiestnite medené pletivo na pásové tienenie a upevnite naň koniec uzemňovacej pružiny!
- Upevnite medené pletivo pomocou dvoch bočných strán uzemňovacej pružiny tak, aby ostala niekoľko milimetrov vôľa k dokladnému napnutiu uzemňovacej pružiny!
- Upevnite medené pletivo napnutím uzemňovacej pružiny!

1.12 Odstráňte prvotnú izoláciu z konca kábla tak, aby vnútorná žila kábla vyčnievala v dĺžke očka + 5 mm! Dbajte na to, aby ste nepoškodili žilu kábla.

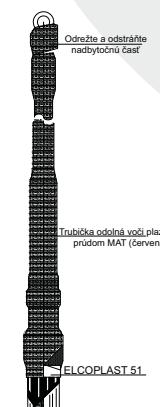

1.13 Dokladne nasuňte očko KÖF a nalisujte ho na kábel pomocou vhodného lisovacieho náradia, odstráňte ostré hrany na mieste lisovania a diery vyplňte pomocou látky „mastik“!

1.14 Ak je potrebné, zdrsnite povrch izolácie za účelom úplného odstránenia zbytkov polovodiča! Použite k tomu brusný papier, ktorý je súčasťou zmršťovacej súpravy! Dbajte na to, aby ste nepoškodili polovodivú vrstvu!

1.15 Očistite izoláciu kábla s príloženou čisticou handrou smerom od vrchu kábla k polovodivej vrstve! Ak je potrebné, očistie aj polovodivú vrstvu bez toho, aby ste sa dotkli vopred očistenej prvotnej izolácie!

2. POUŽITIE PRVKU NA RIADENIE POTENCIÁLU

2.1 Naviňte dve vrstvy pásy ELCOMASTIC 85 s 50d-ným prekrývaním na koniec polovodiča! Návinok začnite na polovodiči, zakryte ho do šírky asi 15 mm, potom návinok pokračuje na prvotnej izolácii, zakryte ju po dĺžke 20 mm a opakované naviňte pásku na polovodič! Pásku je potrebné použiť roztiahnutu tak, aby sa jej šírka zúžila približne na polovicu pôvodnej šírky pásy!

2.2 Natahnite rúru MCC určenú na riadenie potenciálu (čiernej farby) tak, aby zakryla polovodič po dĺžke 5 mm!

POZOR! Neodporúča sa použiť priamy plameň pri zmršťovaní!

Pri zmrštení rúry postupuje tak, že zmrštenie začíne od dolnej časti miesta kde rúra zakryje polovodič, teplo pri zmršení postupne rovnomerne dvháte nahor! Teplo plameňa musí byť stále v pohybe bez prestávky! Zmrštenie ukončte okamžite, akonáhle sa rúra úplne zmrštila!

2.3 Naviňte ELCOMASTIC 83 na povrch voľnej časti žily medzi prvotnou izoláciu kábla a očko tak, aby ste zakryli valcovitú časť očka pomocou dvoch návinov s polovičným prekrývaním!

2.4 Na vyplnenie a vyrovnanie otvorov medzi rúrou a izoláciou naviňte ELCOMASTIC 83 na okolie hornej časti rúry na riadenie potenciálu!

2.5 Napokon naviňte dve vrstvy ELCOMASTIC 83 s polovičným prekrývaním na voľnú časť polovodiča, až k tienu kábla a ďalej na vonkajší plášť po dĺžke 30 mm!


3. MONTÁŽ KONCOVIEK KU KÁBLOM

3.1 Nasuňte rúru MAT odľonú voči plazivým prúdom (červenej farby) a skontrolujte, aby jej spodná časť bola v jednej rovine so spodnou časťou predmetu použitej pásy ELCOPLAST 51! V prípade kábla s pásovým tiennim jej spodná časť musí byť na vonkajšom pláští vo vzdialosti 50 mm od vonkajšej časti plášťa!

Zmršťte túto rúru postupom opísaným pri používaní prúvku na riadenie potenciálu!

Po zmršťovaní odrezte zbytok rúry tak, aby diera očka ostala voľná!

Typ zmršť. súpravy	Max. napätie (kV)	L (mm)	Počet striešok
MZSVB-12	12	350	2
MZSVB-18	17,5	350	2
MZSVB-24	24	400	3
MZSVB-36	36	500	4

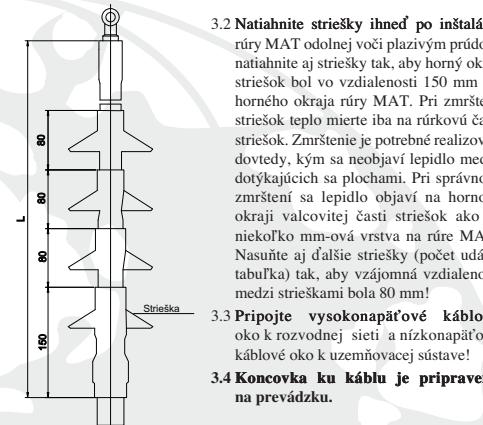

UPUTE ZA MONTÁŽU MZSVK

HR KOMPLET ZA ZAVRŠAVANJE 1-ZILNOG KABELA TOPLIM STEZANJEM DO 36 KV, ZA VANJSKU UPORABU



Opće informacije

- Prije početka montaže kabela pozorno pročitajte ove upute!
- Provjerite, da li su u kompletu sve komponente s popisom!

1. PRIPREMA KABELA

1.1 Postavite kabel u krajnji položaj i odrežite ga, da se može priključiti na električnu mrežu!

1.2 Odstranite vanjski plášť na duljini „A“ (prema tablici)!


1.3 Brusnim papirom iz kompleta učinite vanjski plášť hrapavim na duljini 50 mm od ruba odrezanog vanjskog plášta!

Tip kompleta	Max. napon (kV)	A (mm)
MZSVK-12	12	300
MZSVK-18	17,5	300
MZSVK-24	24	350
MZSVK-36	36	450




KABEL SA ŽIČANOM ZAŠТИТОM

1.5 Odstranite vanjsku zaštitu vrpce i vrpcu za izjednačavanje. Žice metalne zaštite nemojte odrezati, već ih savijte i u cijlosti na vanjski plášti i převrstite PVC vrpcom na kabel, 50 mm od ruba plášta (donji dio vrpce) s nekoliko namotaja PVC vrpcu tipa ELCOPLAST 51.

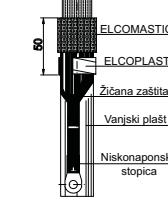


1.6 Spojite i použite žice kako bi dobili električni vodič prikladnog oblika. Na kraj vodiča ili bakrene mrežice stavite niskonaponsku stopicu (iz kompleta) i odgovarajućim alatom izvedite grijanje.

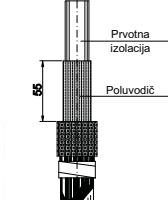

KABEL S VRPČANOM ZAŠТИТОM


1.8 Prevrstite vrpčanu zaštitu ljepljivom bakrenom vrpcom na 25 mm od ruba vanjskog plášta!

1.9 Odrežite i odstranite vrpčanu zaštitu od kraja kabela do ljepljive bakrene vrpce!

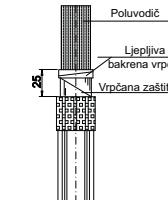

1.10 Odstranite polovodički sloj na 30 mm od vrpčane zaštite (po potrebi uporabom prikladnog alata)!




1.11 Namjestite bakrenu mrežicu za uzemljenje na vrpčanu zaštitu i uvrstite je oprugom za uzemljenje! Namjestite stopicu za uzemljenje iz kompleta na kraj bakrene mrežice i prikladnim alatom izvedite grijanje!

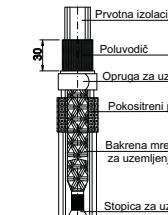



PRIMJENA OPRUGE ZA UZEMLJENJE

- Namjestite bakrenu mrežicu na vrpčanu zaštitu i na nju učvrstite kraj opruge za uzemljenje!
- Pričvrstite bakrenu mrežicu s oprugom za uzemljenje tako, da ostane nekoliko mm za zatezanje!
- Zatezanjem opruge za uzemljenje učvrstite bakrenu mrežicu!

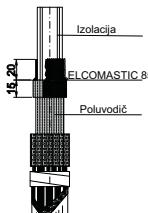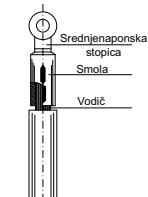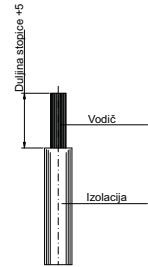

1.12 Odstranite prvotnu izolaciju tako, da kabelska žila bude slobodna na duljini: dubina stopice + 5 mm. Pazite, da ne oštetejte vodič!

1.13 Namjestite odgovarajuću stopicu, prešanje izvedite odgovarajućim alatom, odstranite oštete rubove i rupe napunite smolom!

1.14 Po potrebi očistite površinu izolacije kako bi odstranili onečišćenja od poluvodiča, uporabite plato tako, da ne dodirujete poluvodički sloj!

1.15 Alkoholom očistite kabelsku izolaciju. Počinite odogzo i nastavite prema poluvodiču. Po potrebi očistite i poluvodič kabela bez dodirivanja prethodno očišćene izolacije!

2. PRIMJENA REGULACIJE POTENCIJALA

2.1 Na kraj poluvodiča namojte dva sloja vrpce ELCOMASTIC 85. Počnite na poluvodiču i premotajte 15 mm, a zatim nastavite na prvotnoj izolaciji i premotajte 20 mm, te se ponovno vratite na poluvodič. Vrpuči pri uporabi treba raširiti tako, da se nakon razvlačenja poveća za pola od izvorne širine.

2.2 Namjestite cijev za regulaciju potencijala MCC (crne boje) tako, da poluvodič pokrije do 5 mm!


POZOR!

Pri stezanju nije preporučena uporaba neposrednog plamena.

Stegnite cijev tako, da toplinu usmjerite počevši od kraja cijevi na poluvodiču prema gore. Stalno je pomičite bez presnake, ali prestanite kada je cijev potpuno stegnuta!



Tip kompleta	Max. napon (kV)	L (mm)	Broj tanjurića
MZSVB-12	12	350	2
MZSVB-18	17,5	350	2
MZSVB-24	24	400	3
MZSVB-36	36	500	4

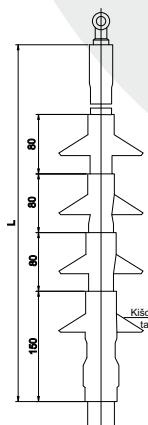

- Namojte ELCOMASTIC 83 na slobodnu površinu žile između prvotne izolacije i stopice, prekrivajući valjkasti dio stopice s dva sloja!
- Namojte ELCOMASTIC 83 oko gornjeg ruba cijevi za regulaciju potencijala kako bi popunili i poravnali otvore između cijevi i izolacije!
- Na kraju namojte dva sloja ELCOMASTIC 83 na slobodni dio poluvodiča sve do žičane zaštite i nastavljajući na vanjski plasti još 30 mm!

- Namjestite MAT cijev protiv puzeće struje (crvene boje) i provjerite da joj donji rub bude pri prethodno uporabljenoj vrpci ELCOPLAST 51, ili u slučaju kabla s vrpčanom zaštitom na 50 mm od ruba vanjskog plasta!
- Stegnite je na prethodno opisan način!
- Nakon stezanja odrežite suvišnu kraj cijevi tako, da rupa stopice ostane slobodna!

3. MONTAŽA ZAVRŠETKA

3.1 Namjestite MAT cijev protiv puzeće struje (crvene boje) i provjerite da joj donji rub bude pri prethodno uporabljenoj vrpci ELCOPLAST 51, ili u slučaju kabla s vrpčanom zaštitom na 50 mm od ruba vanjskog plasta!



3.2 Nakon stezanja MAT cijevi namjestite prvi kišobrani tanjuric tako, da gornji rub tanjuric bude na 150 mm od donjeg ruba MAT cijevi i pri stezanju toplinu usmjerite samo na vrat tanjuric. S grjanjem treba nastaviti i nakon stezanja, sve dok se leđnici tanjuric ne rastopit u cijelosti i kako bi nastao odgovarajući spoj između cijevi i tanjuric. Kada se na rubu vrata pojavi tanki sloj leđnica i na nekoliko mm površine ovlazi izolacijsku cijev, to je znak da je tanjuric odgovarajuće namješten. Namjestite sljedeći tanjuric (prema tablici) tako, da bude na 80 mm od ruba prethodnog tanjuric.

- Priklučite srednjenaponsku stopicu na električnu mrežu, a niskonaponsku na uzemljenje.
- Kabelski završetak je spremjan za puštanje u pogon.

INSTRUCTIONI DE MONTARE SET TERMINAL MONOFILAR, TERMOCONTRACTIBIL, DE EXTERIOR, PÂNĂ LA 36 KV, DE TIP MZSVK



Tipul setului	Tensiunea max. (kV)	A (mm)
MZSVK-12	12	300
MZSVK-18	17,5	300
MZSVK-24	24	350
MZSVK-36	36	450

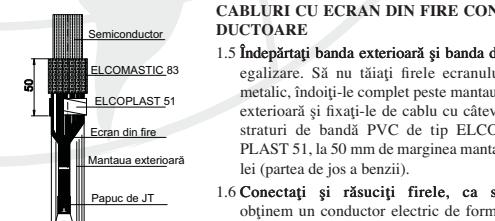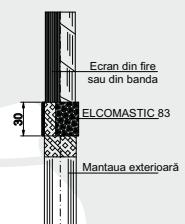


- Atenție! Banda ELCOMASTIC 83 trebuie întinsă pe durata utilizării, în aşa fel ca să ajungă la jumătate din lățimea sa originală.
- Aplicați două straturi, suprapuse pe jumătate, din banda ELCOMASTIC 83 pe o distanță de 30 mm de la învelișul exterior!

CABLURI CU ECRAN DIN FIRE CONDUCTOARE

- Indepărtați banda exteroară și banda de egalizare. Să nu tăiați firele ecranului metalic, îndoite-le complet peste mantaua exteroară și fixați-le de cablu cu câteva straturi de bandă PVC de tip ELCOPLAST 51, la 50 mm de marginea mantalei (partea de jos a benzii).






- Conectați și răsuțuiți firele, ca să obțineți un conductor electric de formă corespunzătoare. Montați pe capătul firelor sau pe cel al unei tesături din cupru, papucul de joasă tensiune (se află în set), și presați-l cu unealta potrivită.

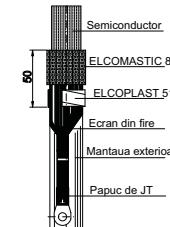

CABLURI CU ECRAN DIN BANDĂ

- Fixați ecranul din bandă cu ajutorul benzii lipicioase din cupru la o distanță de 25 mm de marginea mantalei exterioare!

- Tăiați și îndepărtați ecranul din bandă, de la capătul cablului până la banda adezivă din cupru!

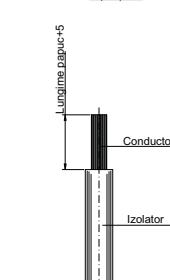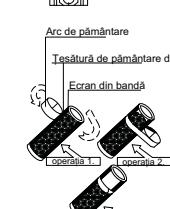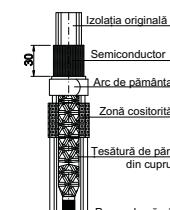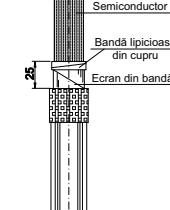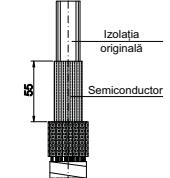

- Indepărtați stratuul semiconductor în aşa fel ca să păstreze din acesta o porțiune de 30 mm de la ecranul din bandă (dacă este necesar folosiți unealta potrivită)!

- Așezați tesătura din cupru peste ecranul din bandă, și fixați-l de acesta cu ajutorul arcului de pământare! Montați papucul de pământare, aflat în set, pe capătul tesăturii din cupru și presați-l cu unealta potrivită!

Utilizarea arcului de pământare

- Așezați tesătura din cupru pe ecranul din bandă și fixați-o cu capătul arcului de pământare!
- Fixați tesătura din cupru cu două foi ale arcului de pământare, în aşa fel ca să rămână un interstiu de cățiva mm pentru o strângere corespunzătoare!
- Fixați tesătura din cupru prin strângerea arcului de pământare!


- Indepărtați izolatia originală, în aşa fel ca să rămână liber conductorul pe o distanță de: adâncimea cilindrului papucului + 5 mm! Aveți grijă, ca să nu deteriorați conductorul!

- Montați papucul de medie tensiune corespunzător, tras îndeajuns pe conductor, presați-l cu ajutorul unelei potrivite, îndepărtați multile ascuțite de pe porțiunea presată și umpleți găurile cu mastic!

- Dacă este necesar, frecăți suprafața izolatiei, pentru a îndepărta toate impuritățile semiconductoare, folosiți banda abrazivă în aşa fel, ca să nu atingeți stratuul semiconductor!

- Curățați izolatia cablului cu cărpă imbibată în alcool, înțepând de sus și deplasându-vă spre semiconductor, dacă este necesar, curățați și semiconductorul cablului, fără să atingeți izolatia originală, curățată anterior!



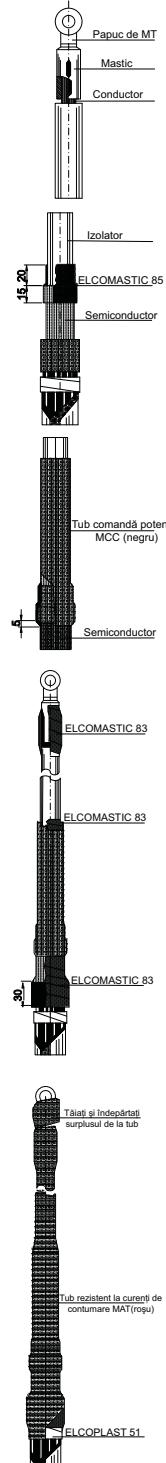

2. UTILIZAREA COMANDEI POTENȚIALULUI

2.1 Înfașurați două straturi, suprapuse pe jumătate, din banda Elcomastici 85, pe capătul semiconductorului, începînd însașurație pe semiconductor, acoperindu-l până la circa 15 mm, după care continuă pe izolația originală, acoperind-o și pe aceasta până la 20 mm, după care înfașurați înapoi pe semiconductor! Banda trebuie întinsă pe durata utilizării, în aşa fel ca să ajungă la circa jumătatea sa originală!

2.2 Montați tubul de comandă a potențialului MCC (de culoare neagră), în aşa fel ca să acopere până la 5 mm semiconductorul!

ATENȚIE!

La termocontractare, nu se recomandă să se utilizeze flacără directă.

Contractați tubul în aşa fel, ca să depășească căldura în sus, începînd de la capătul care se află pe semiconductor! Mișcați tot timpul și nu vă opriți, decât la comprimarea completă a tubului!

2.3 Aplicați Elcomastic 83 pe partea neacoperită a conductorului, între izolația originală și papuc, înfașurând și partea cilindrică a papucului cu două straturi suprapuse pe jumătate!

2.4 Aplicați Elcomastic 83 în jurul marginii superioare a tubului de comandă a potențialului, pentru a amplifica și a uniformiza interstițiiile dintre tub și izolație!

2.5 La urmă, aplicați două straturi, suprapuse pe jumătate, din Elcomastic 83 pe semiconductorul neacoperit, până la învelișul ecranului din fier, precum și, mergînd în continuare, pe o lungime de 30 mm din mantaua exterioară!


3. MONTAREA TERMINALULUI

3.1 Montați tubul rezistență la curenți de conturare de tip MAT (de culoare roșie) și verificăți ca marginea de jos a acestuia să se afle la același nivel cu partea de jos a benzii Elcoplast 51, care a fost aplicată anterior, sau în cazul cablului cu ecran din bandă, trebuie să se afle pe mantaua exterioară, la o distanță de 50 mm de marginea acesteia!

Contractați tubul cu precauțiunile semnalate anterior!

După contractare, tăiați capătul în surplus, în aşa fel ca orificiul papucului să rămână liber!

Tipul setului	Tensiunea maximă (kV)	L (mm)	Numărul tălerelor
MZSVB-12	12	350	2
MZSVB-18	17,5	350	2
MZSVB-24	24	400	3
MZSVB-36	36	500	4

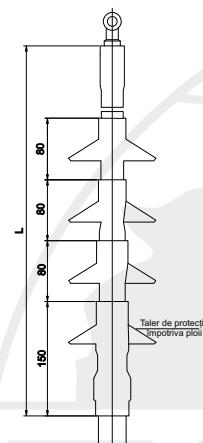


3.2 Montați primul taler de protecție împotriva ploii, imediat după comprimarea tubului rezistență la curenți de conturare, de tip MAT, în aşa fel ca marginea superioară a tălerului să fie la 150 mm distanță de marginea inferioară a tubului rezistență la curenți de conturare, și contractați tubul în aşa fel ca să orientați căldura numai pe gâtul tălerului. Încălzirea trebuie continuată și după contractarea pe tub, până când se poate să se obțină o legătură corespunzătoare între tub și taler. Ca semn al lipirii corecte al tălerului, o reprezentă scurgea unui strat subțire de lipici pe marginea gâtului, care umezește pe o distanță de cătreva mm tub rezistență la curenți de conturare. Montați celălalt taler (în conformitate cu tabelul), în aşa fel ca să se afle la o distanță de 80 mm de marginea tălerului de jos.

3.3 Conectați papucul de medie tensiune la rețea electrică și papucul de joasă tensiune la pământare.

3.4 Terminalul este pregătit pentru punerea sub tensiune și sub sarcină.

SLO TERMOKRČLJIVI SET ZAKLJUČKOV ZA ENOŽILNE KABLE DO 36 KV TIPA MZSVK, ZA ZUNANJO UPORABO

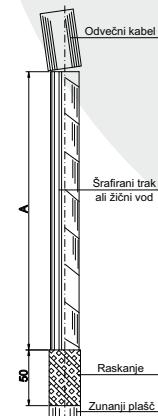

Osnovne informacije

- Pred začetkom montaže pozorno preberite naslednja navodila!
- Na podlagi seznama materiala preverite, ali so setu priložene vse potrebne komponente


1. Priprava kabla

1.1 Kabel postavite na rob in ga odrezite tako, da ga lahko priključite na električno omrežje!


1.2 Zunanji plăsc odstranite na dolžini „A“ (na podlagi tabele!)!

1.3 Z brusilnim papirjem iz kompleta do hrapavega zbrusite zunanji plăsc, in sicer na dolžini 50mm od roba odrezanega zunanjega plăsc-a.

Tip garniture	Max. napetost (kV)	A (mm)
MZSVK-12	12	300
MZSVK-18	17,5	300
MZSVK-24	24	350
MZSVK-36	36	450

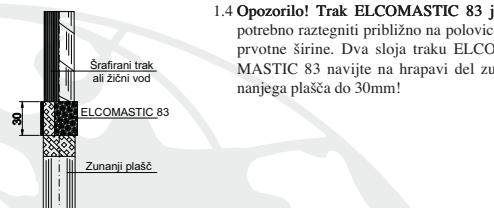

1.4 Opozorilo! Trak ELCOMASTIC 83 je potreben raztegniti približno na polovico prvele širine. Dva sloja traku ELCOMASTIC 83 navijite na hrapavi del zunanjega plăsc-ja do 30mm!

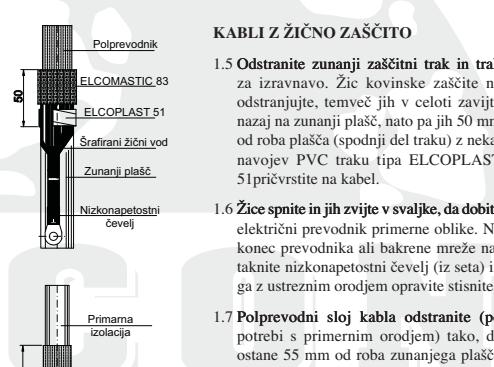

1.5 Odstranite zunanji zaščitni trak in trak za izravnavo. Žic kovinske zaščite ne odstranjujete, temveč jih v celoti zavijte nazaj na zunanji plăsc, nato pa jih 50 mm od roba plăsc-ja (spodnji del traku) z nekaj navojev PVC traku tipa ELCOPLAST 51 pričvrstite na kabel.

1.6 Žice sprnite in jih zvijte v svaljke, da dobite električni prevodnik primerne oblike. Na koncu odstranite ali bakrene mreže nizkonapetostni čevlji (iz seta) in ga z ustreznim orodjem opravite stisnite.

1.7 Polprevodni sloj kabla odstranite (po potrebi s primernim orodjem) tako, da ostane 55 mm od roba zunanjega plăsc-ja prosto!



KABLI Z ZAŠČITO


1.8 Zaščito iz traku pričvrstite z bakrenim lepljivim trakom na dolžini 25mm od roba zunanjega plăsc-ja!

1.9 Od konca kabla do lepljivega bakrenega traku odrezite in odstranite zaščito od traku!



1.10 Polprevodni sloj zaščite iz traku odstranite na 30mm (po potrebi z ustreznim orodjem)!

1.11 Bakreno mrežo za ozemljitev nameslite na zaščito iz traku in jo pričvrstite z vzmetjo za ozemljitev! Priložen čevlji za ozemljitev namestite na konec bakrene mreže in ga z ustreznim orodjem stisnite!

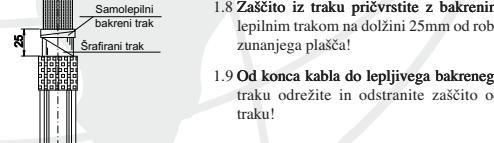

Uporaba vzmeti za ozemljitev

- Bakreno mrežo namestite na zaščito iz traku in na njо pričvrstite konec vzmeti za ozemljitev!
- Bakreno mrežo pričvrstite v vzmetjo za ozemljitev tako, da nekaj mm ostane tudi za zategovanje!
- Z zategovanjem vzmeti za ozemljitev pričvrstite bakreno mrežo!

1.12 Prvotno izolacijo odstranite tako, da bo kabelska žila na prostem na dolžini: globina čevlja + 5mm. Pazite, da ne boste poškodovali prevodnika!

1.13 Primeren čevlji namestite, stisnite z ustreznim orodjem, odstranite ostre robove in luknje napolnite s smolo!

1.14 Če je potreben, očistite površino izolacije, vendar pazite, da se ne boste dotaknili polprevodnega sloja!

1.15 Z alkoholom očistite kabelsko izolacijo. Začnite od zgornjih v nadaljuje proti polprevodniku. Po potrebi očistite tudi polprevodnik kabla, ne da bi se dotaknili predhodno očiščene izolacije!

2. UPORABA REGULACIJE POTESIALA





2.1 Na koncu polprevodnika navijite dva sloja Elcomastic 85. Začnite na polprevodniku in navijte 15mm, nato pa nadaljujete na prvotni izolaciji, kjer navijte 20mm, ter se spet vrnite na polprevodnik. Trak je pri uporabi potreben raztegniti tako, da se po raztegu poveča za polovico začetne širine.

2.2 Cev za regulacijo potenciala MCC (crne barve) nataknite tako, da prekrije 5 mm polprevodnika.

OPOZORILO!

Pri raztegovanju ne priporočamo neposredno uporabo plamena.

Cev raztegnite tako, da toploto začnete usmerjati na konci cevi polprevodnika navzgor. Premikajte jo nepretrgoma. Ko je cev popolnoma raztegnjena, prenehajte s segrevanjem.

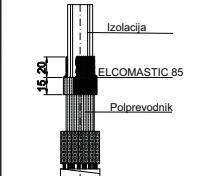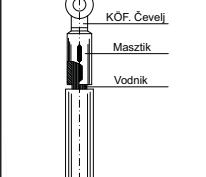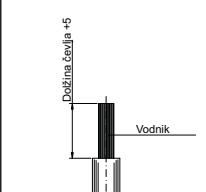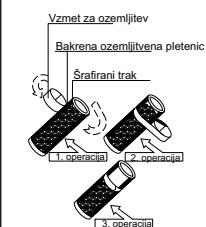




3. MONTAŽA ZAKLJUČKA

3.1 MAT cev nizkonapetostnega toka (rdeče barve) nastavite in preverite, da bo spodnji rob pri predhodno uporabljenemu traku ELCOPLAST 51, oziroma pri kablu s trakovo zaščito, na 50mm od roba zunanjega plašča! Raztegnite jo na predhodno opisan način! Po raztegu odrežite odvečni konec cevi tako, da bp luknja kabelskega čvjeta ostala prosta!

Tip garniture	Max. napetost (kV)	L (mm)	Število kap
MZSVB-12	12	350	2
MZSVB-18	17,5	350	2
MZSVB-24	24	400	3
MZSVB-36	36	500	4

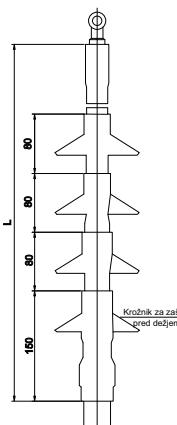

3.2 Tako po raztegnitvi cevi MAT namestite prvo kapo za zaščito pred dejem tako, da bo zgornji rob kape za 150 mm oddaljen od spodnjega roba cevi MAT, pri zatezanju pa toploto usmerite samo na vrat kape. S segrevanjem je potrebno nadaljevati tudi pri zatezjanju, vse dokler se lepilo kape ne raztopi v celoti, s tem pa nastane ustrezni spoj med cevmi in kapami. Ko se na robu vratu pojavi tanki sloj lepila in na nekaj mm površine navlaži izolacijsko cev, pomeni, da je kapa primerno nameščena. Naslednjo kapo namestite (na podlagi tabele) tako, da bo na 80mm od roba predhodne kape.

3.3 Srednenapetostni čvelj priključite na električno omrežje, nizkonapetostni pa na ozemljitev.

3.4 Kabelski zaključek je pripravljen za uporabo.

- 2.3 Elcomastic 83 navijte na prost po površino žile med prvotno izolacijo in čvjem, ob prekrivanju tudi valjastega dela čvjeta in sicer z dvema slojema!
- 2.4 Elcomastic 83 navijte okoli zgornjega roba cevi za regulacijo potenciala, da napolnite in poravnate odprtine med cevjo in izolacijo!
- 2.5 Na koncu še navijte dva sloja Elcomastic 83 na prosti del poluprovodnika vse do žične zaščite in nadaljujte na zunanjem plašču še 30mm!

UPUTSVO ZA MONTAŽU JEDNOŽILNI ZAVRŠNI KOMPLET MZSVK SA TOPLIM STEZANJEM DO 36 KV, ZA VANJSKU PRIMENU

SRB



Opšta uputstva

- Kontrolisati kompletost pribora prema listi komponenta
- U cilju ispravnog postupka, pre početka motaže kablova pažljivo pročitati uputstva


1. Priprema kabela

- 1.1 Namestiti kabel u krajnji položaj i odseći ga propisno radi priključenja u električnu mrežu!
- 1.2 Odstraniti vanjski plašt prema „A“ meri (na osnovu tabele).
- 1.3 Ohrapaviti vanjski plašt brusnim platnom iz kompleta na približno dužini od 50 mm, počev od ivice.

Tip kompleta	Maks. napon (kV)	A (mm)
MZSVK-12	12	300
MZSVK-18	17,5	300
MZSVK-24	24	350
MZSVK-36	36	450




- 1.4 Pozor! Traku ELCOMASTIC 83 primeniti istegnuti, da zaprime približno polovinu svoje originalne širine. Namotati dva sloja trake ELCOMASTIC 83 sa polovičnim prekrivanjem širine zavojaka od vanjskog omota za 30 mm.

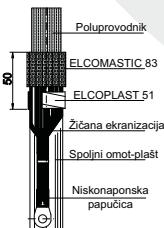

KABLOVI SA ŽIČNOM EKRANIZACIJOM

- 1.5 Odstraniti vanjsko omotnu i egalizacionu traku. Ne odseći žice ekranizacije, nego ih presaviti potpuno na vanjski plašt i pričvrstiti za kabel sa nekoliko zavojaka PVC trake, na 50mm od ivice plašča (donji deo trake) tipa ELCOPLAST 51.

- 1.6 Spojiti i zavrnuti žice, da se dobije provodnik odgovarajućeg oblike. Postaviti na žice ili na bakarnu pletenicu niskonaponsku čauru (sadrži komplet) i zapresovati je.

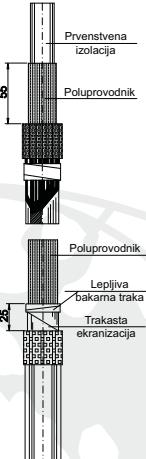

- 1.7 Odstraniti poluprovodni sloj kabela (po potrebi primenom odgovarajućeg alata) tako, da od ivice vanjskog plašča ostane dužina od 55 mm.



KABLOVI SA TRAKASTOM EKRANIZACIJOM

- 1.8 Učvrstiti trakastu ekranizaciju lepljivom bakarnom trakom na 25 mm rastojanju od ivice vanjskog plašča.

- 1.9 Odseći i odstraniti trakasti ekran od kraja kabela do lepljive bakarne trake.



- 1.10 Odstraniti poluprovodni sloj, računajući od trakaste ekranizacije za 30 mm (po potrebi koristiti odgovarajući alat).

- 1.11 Postaviti bakarnu pletenicu uzemljenja na traku ekranizacije i učvrstiti je na traku oprugom uzemljenja. Postaviti iz kompleta papučico uzemljenja na kraj bakarne pletenice i zapresovati je odgovarajućim alatom.




Primena opruge uzemljenja

1. Postaviti bakarnu pletenicu na trakastu ekranizaciju i učvrstiti na nju kraj opruge uzemljenja.

2. Učvrstiti bakarnu pletenicu sa dva lista opruge uzemljenja tako, da ostane zazor od nekoliko mm za odgovarajuće zatezanje!


3. Učvrstiti bakarnu pletenicu zatezanjem opruge uzemljenja.

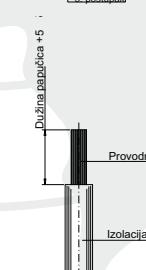



- 1.12 Odstraniti žilu izolaciju tako, žila bude slobodna za dužino papučice+ 5 mm. Paziti da se kabel ne ošteći!

- 1.13 Postaviti odgovarajuću sredjenjenaponsku papučico dobro nataknotu, i zapresovati je odgovarajućim alatom, odstraniti oštре ivice na presovoj deonici i ispuniti rupe mastikom.

- 1.14 Po potrebi obrusiti površinu izolacije, radi odstranjenja sve poluprovodne nečistoće, koristeći dato brusno platno, a da se pri tome ne dodiruje poluprovodna površina.

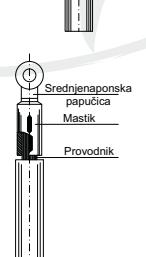


- 1.15 Očistiti površinu izolacije kabla alkoholom maramicom iz kompleta, počev od dozgo prema poluprovodniku, po potrebi očistiti i poluprovodnik kabla, bez dodirivanja već očišćene žilne izolacije.

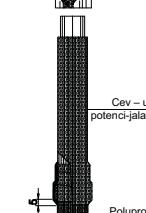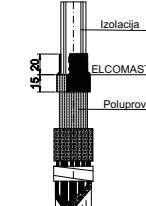

2. PRIMENA USMERAĆA POTENCIJALA

- 2.1 Namotati dva sloja trake Elcomastic 83 sa polovičnim prekrivanjem širine žile na kraj poluprovodnika, počev od poluprovodnika, obloživiš ga do 15 mm, pa nastaviti na žilnoj izolaciji, obloživiš je do 20 mm, posle nastaviti namotavanje nazad na poluprovodniku. Traku treba istegnuti koristiti, da pri tome zaprima približno polovinu svoje originalne širine.
- 2.2 Postaviti MCC cev za usmeravanje potencijala (crne boje), tako, da pokrije poluprovodnik za 5 mm.


- POZOR!**
Kod zgrčenja se preporučuje izbegavanje primene neposrednog plamena.
Zgrčiti cev tako, da toplotu usmeriti na gore od svog kraja na poluprovodniku. Neprekidno treba pomerati plamen bez zadržavanja, a prekinuti postupak kad je cev potpuno zgrčena.

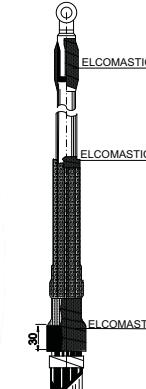

3. MONTAŽA KRAJNEGA ZATVARAČA

- 3.1 Postaviti MAT cev sa optpornošču na pužajuće struje (crvene boje) i kontrolisati, da njena donja ivica bude na donjoj ivici prethodno korišćene trake Elcoplast 51, ili u slučaju kabela sa trakastom ekranizacijom na vanjskom plaštu, za 50 mm od svoje ivice.
Zgrčiti cev uz potreban oprez!
Nakon zgrčenja odseći suvišni deo od kraja cevi, a da oko papučice ostaje slobodno.

Tip garniture	Maks. napon (kV)	L (mm)	Broj diskova
MZSVB-12	12	350	2
MZSVB-18	17,5	350	2
MZSVB-24	24	400	3
MZSVB-36	36	500	4

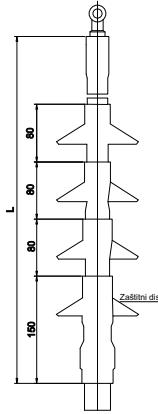

3.2 Postaviti prvi zaštitni disk od kiše odmah nakon zgrčenja MAT cevi sa otpornošću na pužajuće struje, tako da gornja ivica diska bude na rastojanje za 150 mm od donje ivice MAT cevi, a zgrčenje vršiti tako da toplotu usmeriti samo na grlo diska. Zagrevanje treba nastaviti i nakon zgrčenja na cev, sve dok lepak diska ne istopi potpuno, što obezbeđuje ispravan spoj između diska i cevi. Vidljivi signal ispravnog spoja je isticanje tankog sloja istopljenog lepka na grlu diska i nakvaši Mat cev na površini od nekoliko mm. Postaviti drugi disk (po tabeli) tako, da bude na 80 mm rastojanju od ivice donjeg diska.

3.3 Priklučiti srednjepaponsku papučicu na električnu mrežu a niskonaponsku na uzemljenje.

3.4 Krajnji zatvarač je spremna za rad.

